


改善箇所説明図

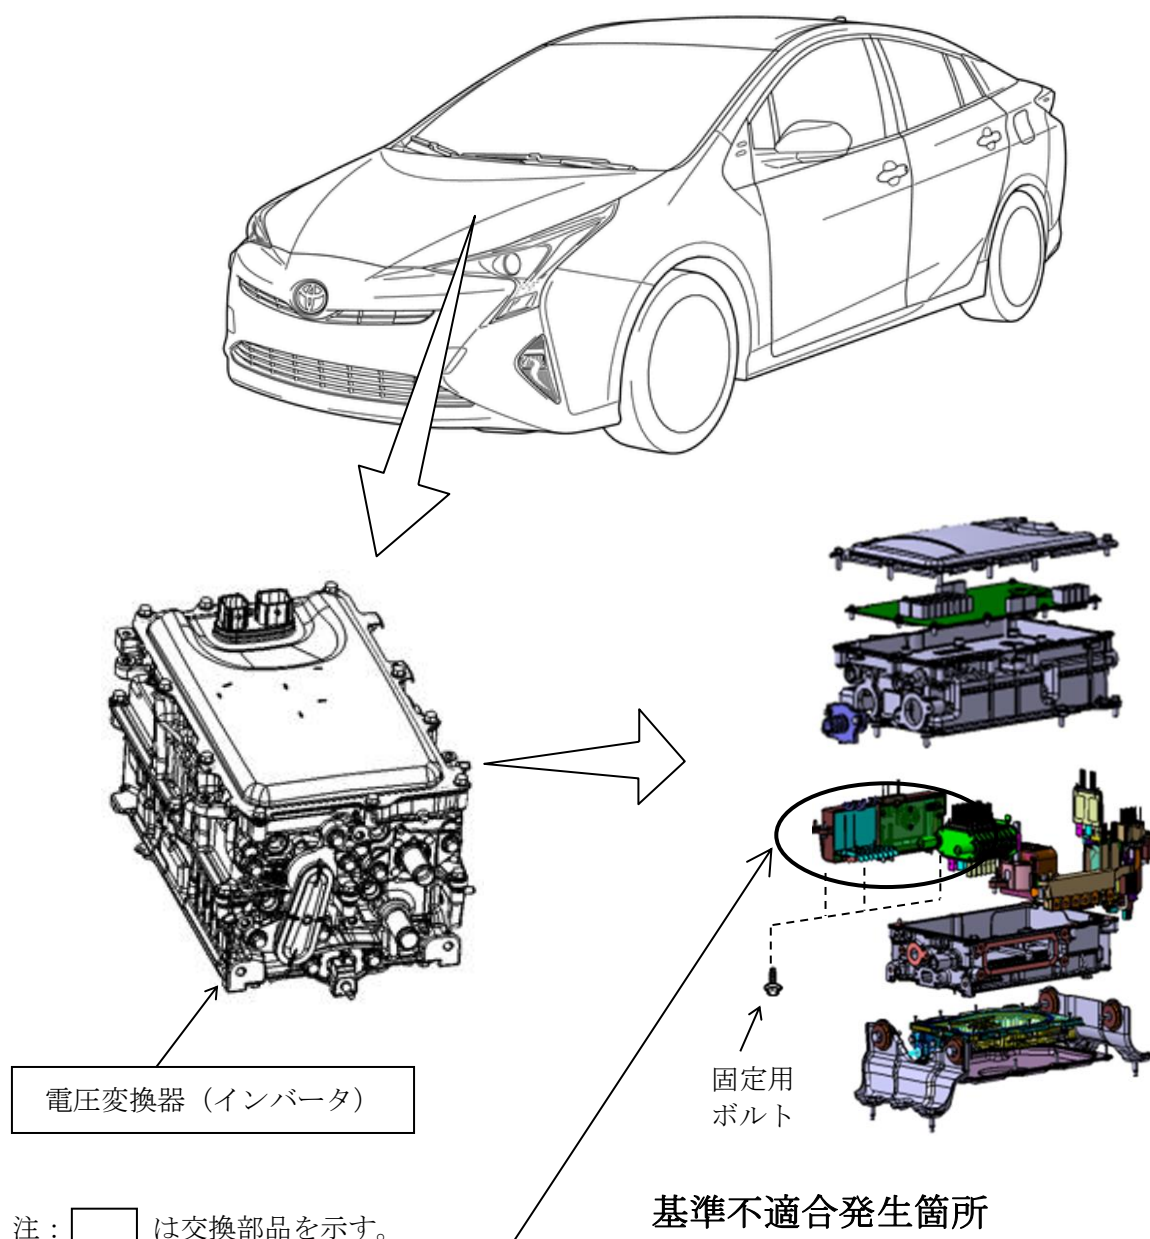

ハイブリッドシステムの電圧変換器（インバータ）において、製造工程での異常処置が不適切なため、コンデンサが電圧変換器本体にボルト締結されず、端子のみで支持されているものがある。そのため、走行振動により端子が折損して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、電圧変換器を良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。