


改善箇所説明図

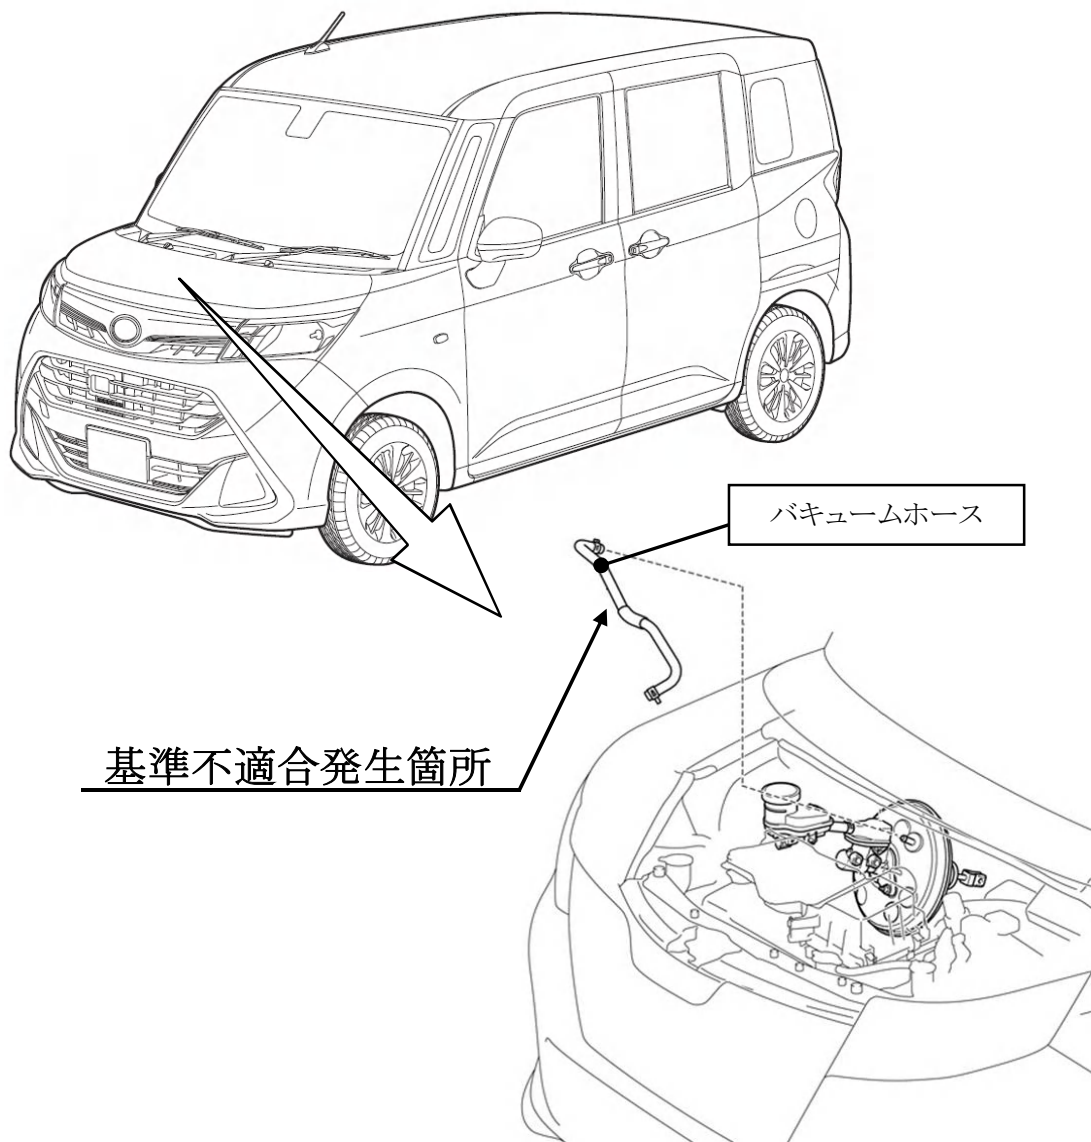

注: は交換部品を示す。

制動倍力装置のバキュームホースにおいて、組付け作業が不適切なため、ホース内面に異物が付着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに挿入されているチェックバルブが固着して負圧が十分に供給されず、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームホースを新品と交換する。

識別

車室内車台番号打刻の車両右側に黄色ペイントを塗布する。