


改善箇所説明図

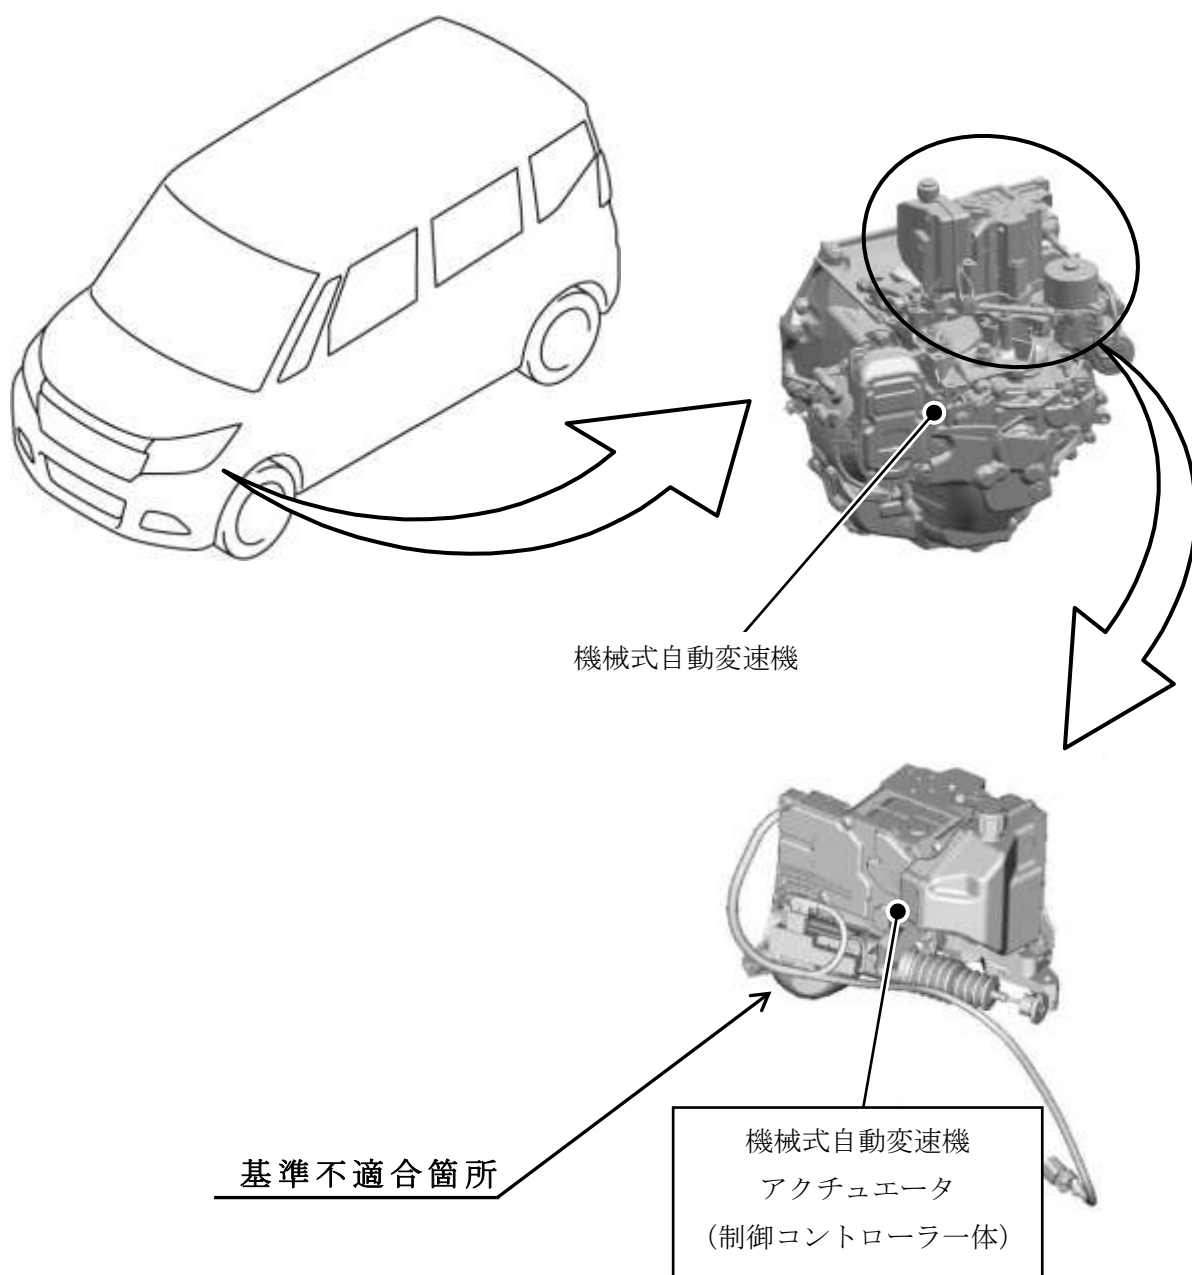

ハイブリッド車の機械式自動変速機において、コントローラの制御プログラムが不適切なため、走行中に制御と異なるギヤに噛み合うことがある。そのため、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、クラッチを切断して、駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、機械式自動変速機制御コントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： ID プレートに緑色のシールを貼付する。

注： はプログラムを変更する部品を示す。