
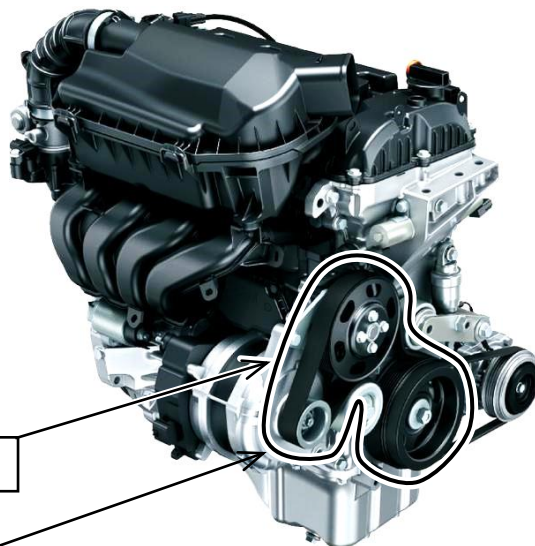


改善箇所説明図

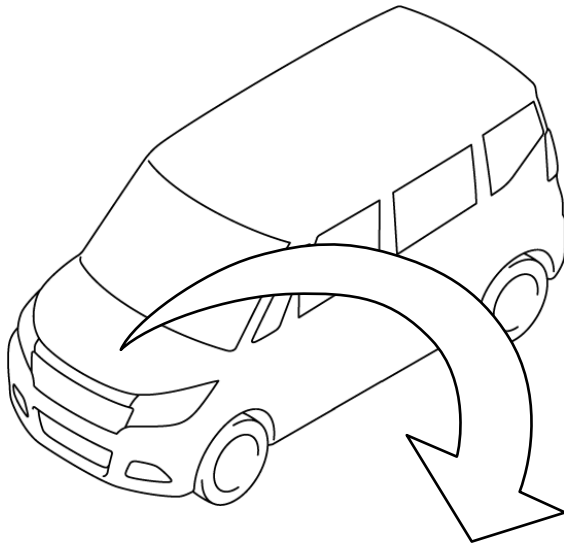

ウォーターポンプベルト

基準不適合箇所

マイルドハイブリッド車およびハイブリッド車において、ISG（モーター機能付発電機）とウォーターポンプを駆動しているウォーターポンプベルトの強度が不足しているため、使用過程で破断することがある。そのため、ISGとウォーターポンプが作動しなくなり、発電不良により充電警告灯が点灯し、冷却水温上昇により水温警告灯が点灯する。また、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ウォーターポンプベルトを対策品と交換する。

識別：ID プレートに茶色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。