


改善箇所説明図

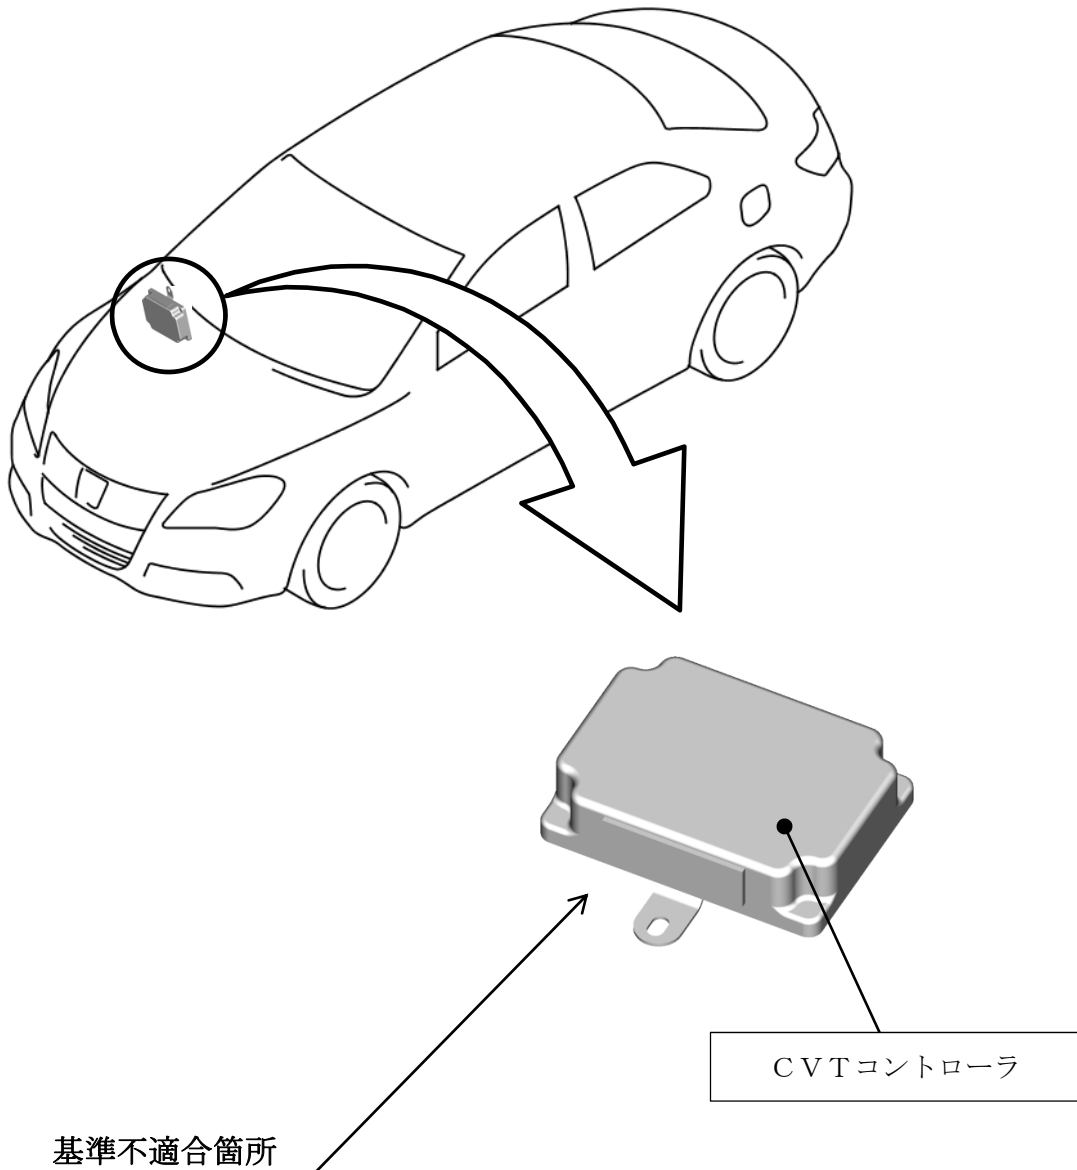

基準不適合箇所

無段変速機（CVT）コントローラにおいて、内部基板に装着している抵抗の製造管理が不適切なため、接合部に亀裂が生じて、抵抗値が高くなることがある。そのため、CVTの油圧制御が不良となり、走行中に車速が低下し、加速が困難になるおそれがある。

改善の内容

全車両、CVTコントローラを良品と交換する。

識別：ID プレートに黄緑色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。