


改善箇所説明図①



(改善後)

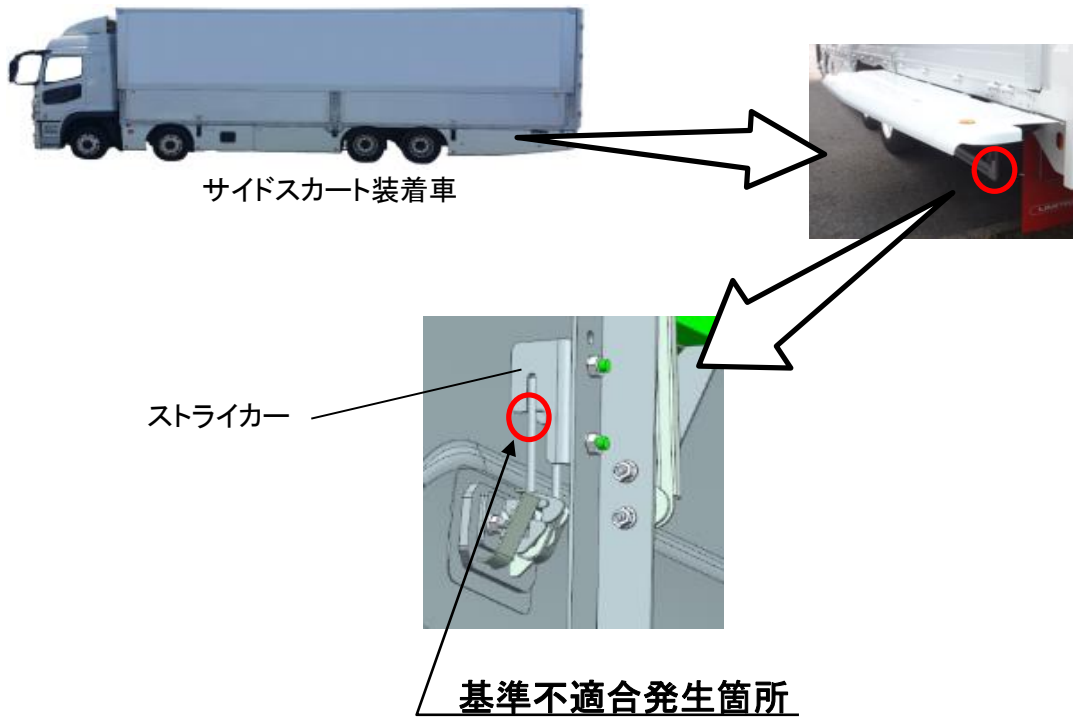

大型ウイング車のサイドスカート装着車において、リヤオーバーハング部のサイドスカートを固定するストライカーの強度が不足しているため、走行振動等により亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行しストライカーが破損して、最悪の場合、走行中にサイドスカートが車幅から突出するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ストライカーを対策品に交換する。

注：□は、交換部品を示す