

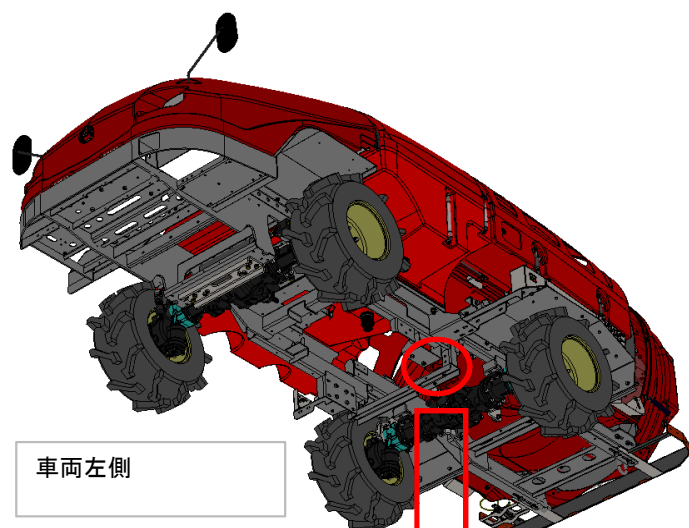


改善箇所説明図

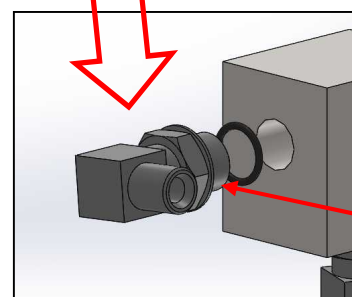

車両左側



不具合発生箇所

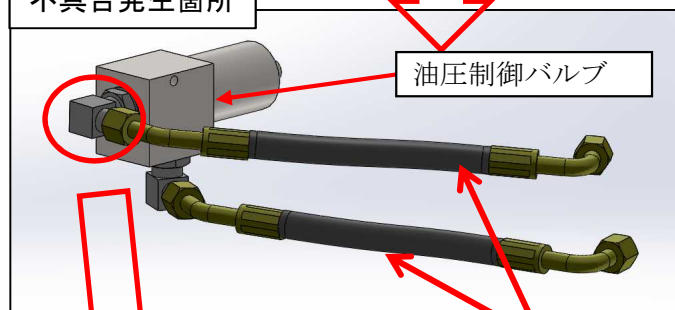

ニップル

油圧ホース

変更後

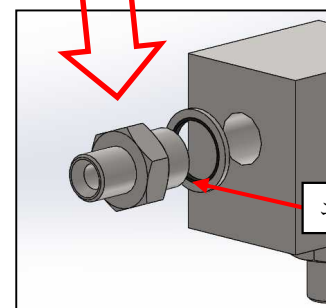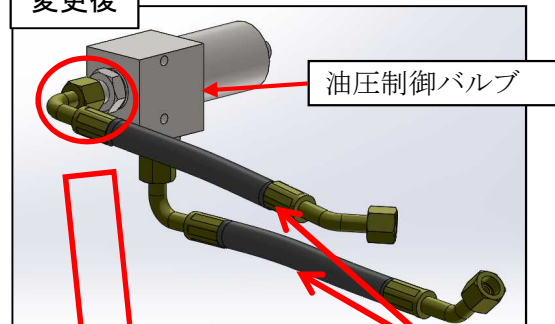

ニップル

油圧ホース

基準不適合箇所

農業用薬剤散布車の静油圧変速機の油圧制御バルブにおいて、当該バルブと油圧ホース取付金具の組み合わせが不適切なため、油圧ホース取付部より作動油が漏れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、作動油の不足によりトランスミッションが作動不良となり、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、静油圧変速機と油圧制御バルブを結ぶ油圧配管一式を対策品に交換する。