


改善箇所説明図

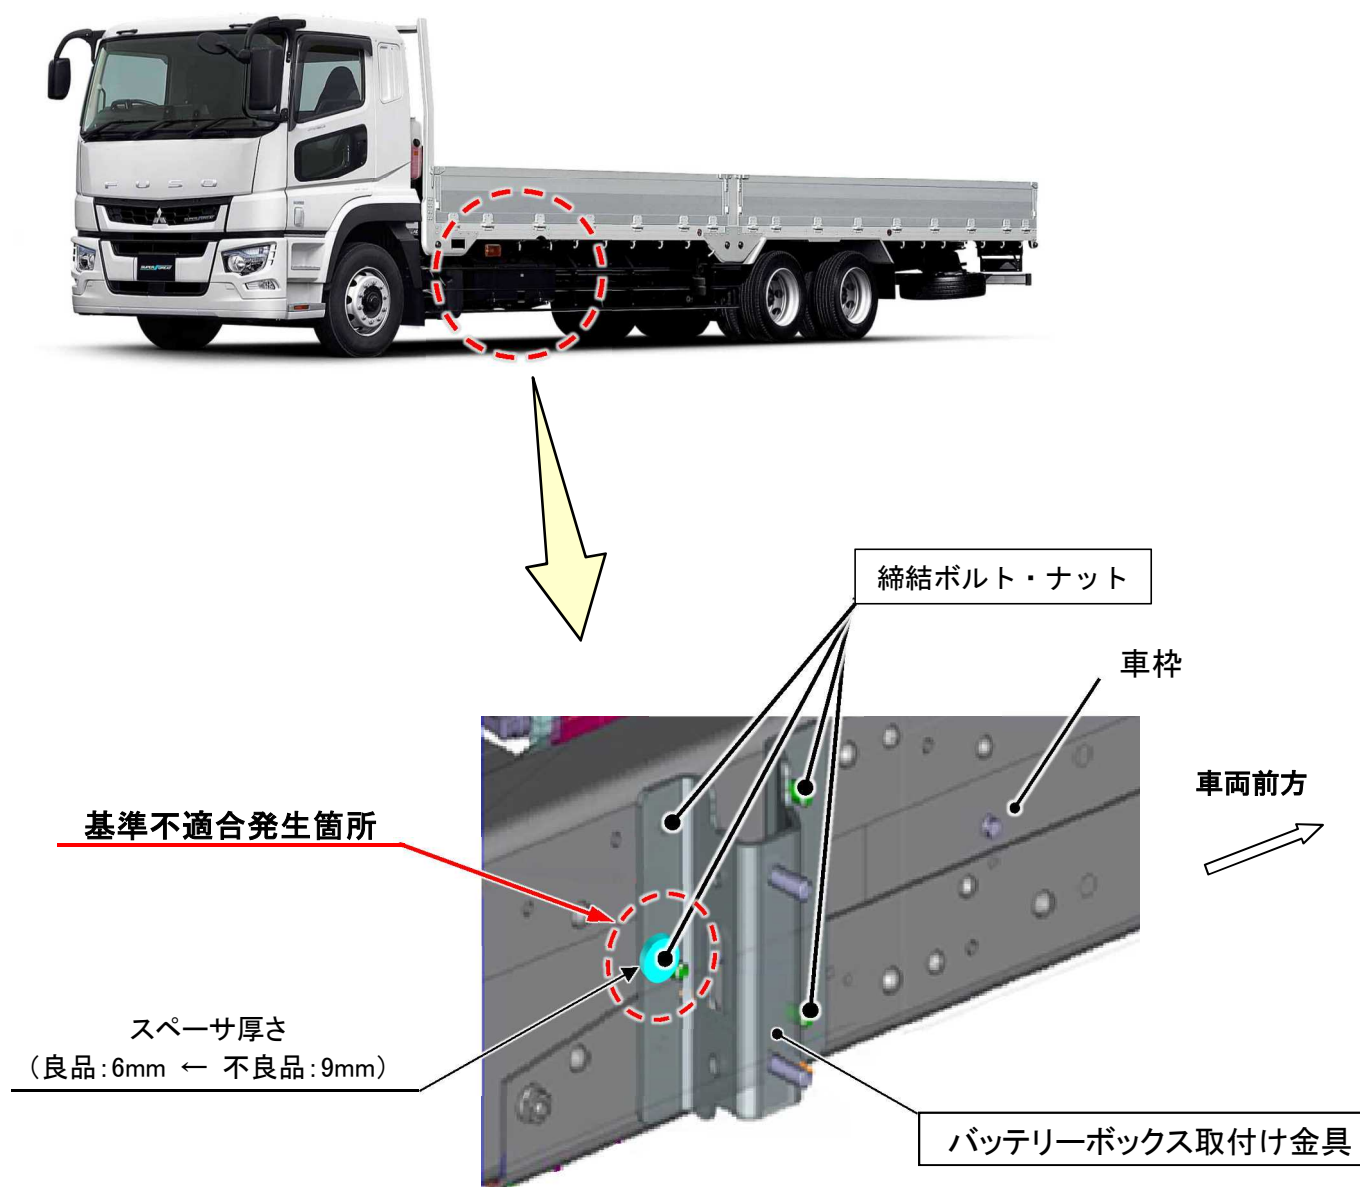

大型トラックにおいて、バッテリーボックス取付け金具の製造過程で当該金具の寸法管理が不適切なため、締結ボルトが適正に締められていない。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具の締結ボルトが緩み、最悪の場合、バッテリーボックスが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

良品のバッテリーボックス取付け金具に交換する。

また、当該金具を車枠に締結しているボルト・ナットを全て新品に交換する。

注： は良品および新品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「HD212」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける