


改善箇所説明図

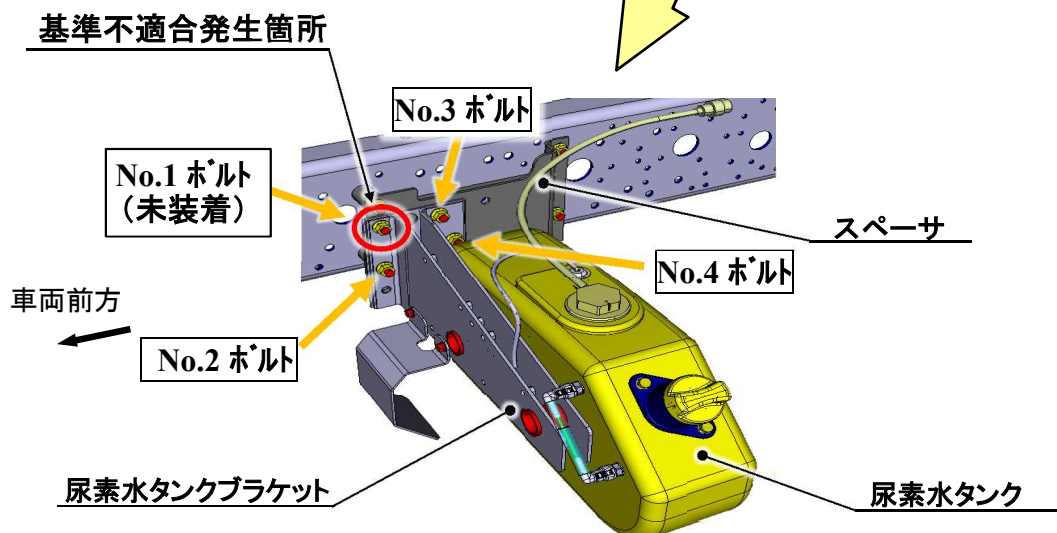

中型トラックの尿素水タンク取付け金具において、取付け作業の指示が不適切なため、4本の締結ボルトのうち1本が装着されていない。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具の締結ボルトが緩み、最悪の場合、尿素水タンクが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、尿素水タンク取付け金具の締結ボルト 1 本を追加締め付けするとともに、他の当該取付け金具の締結ボルト・ナットを新品に交換する。

注：□ は、追加または新品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT84」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける