
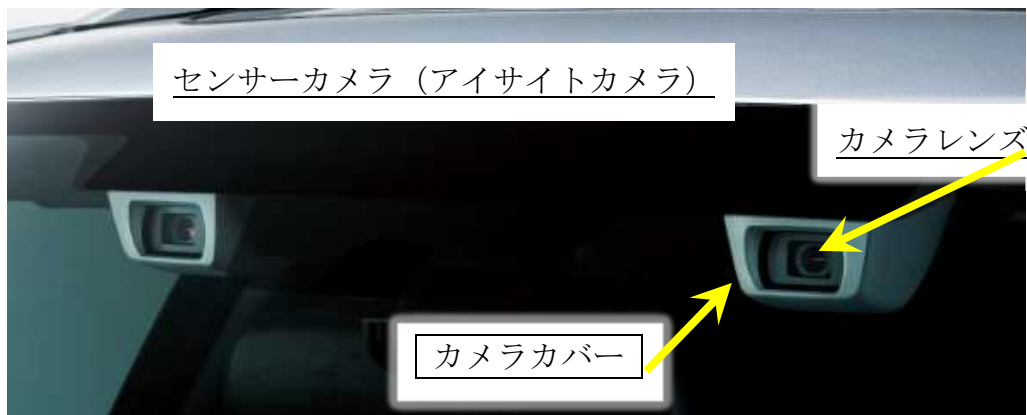


改善箇所説明図

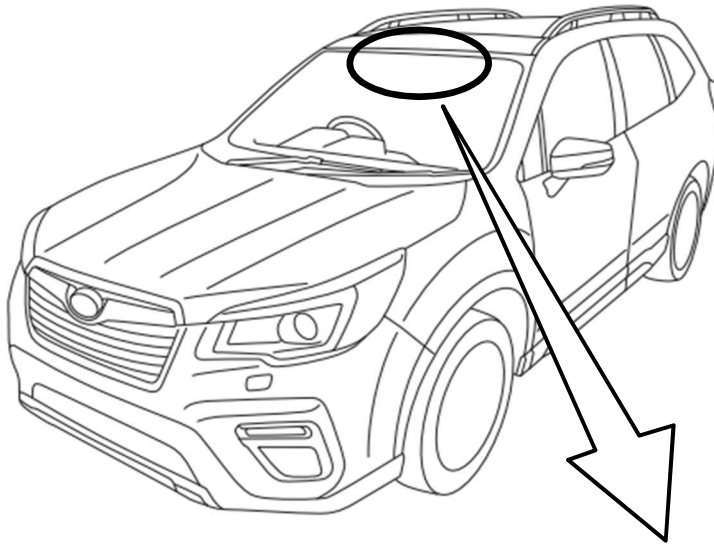

基準不適合発生箇所

前照灯自動配光制御を行うセンサーカメラにおいて、車両製造時にカメラカバーの組付け不良があったため、センサーカメラ視野の一部をカメラカバーが遮ってしまうものがある。そのため、保安基準で規定されたセンサー検出領域の上方角度を満足しないおそれがある。

改善内容

全車両、カメラカバーの状態を点検し、組付け不良が確認された場合は、カメラカバーを正しく装着する。また損傷がある場合は新品に交換する。

識別

右ストラットタワー前側に黄色ペイントを塗布する。

注: は点検、または交換する部品を示す。