


改善箇所説明図

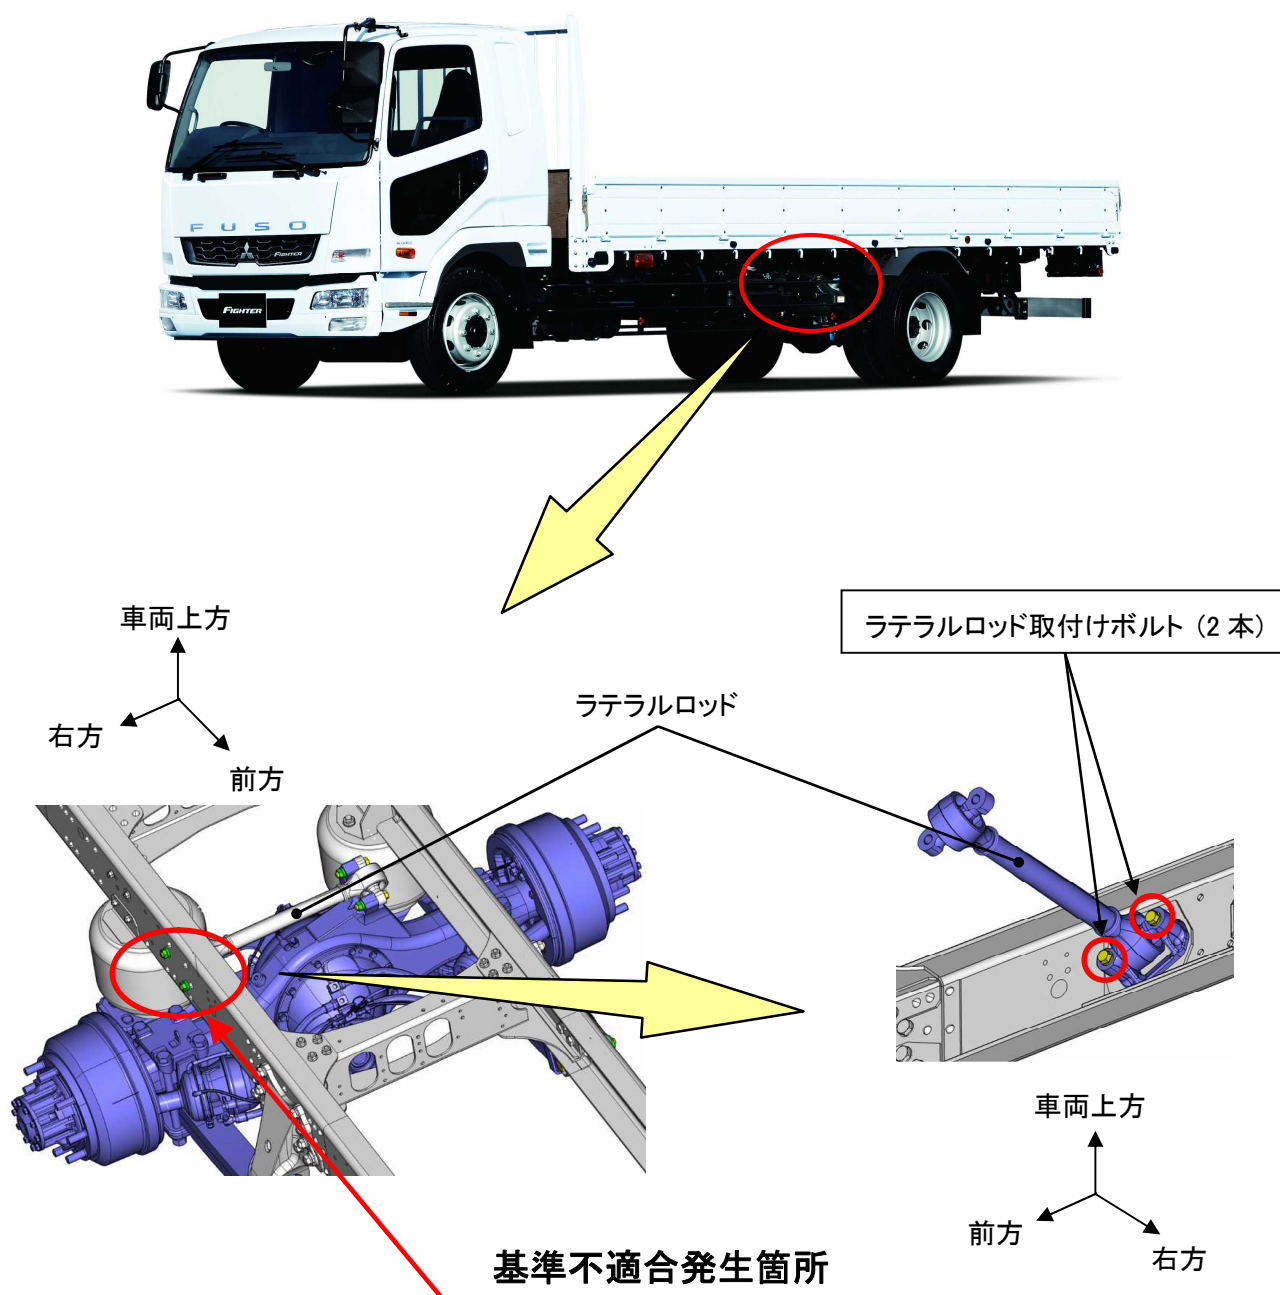

リヤエアサス仕様の中型トラックにおいて、ラテラルロッドの組付け方法が不適切なため、取付けボルトの締め付け力が不足しているものがある。そのため、取付けボルトが緩み、最悪の場合、ラテラルロッドが外れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車体側のラテラルロッド取付けボルトを規定トルクで締め付ける。

注：□ は車体側のラテラルロッド取付けボルトを示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「MT86」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。