


改善箇所説明図

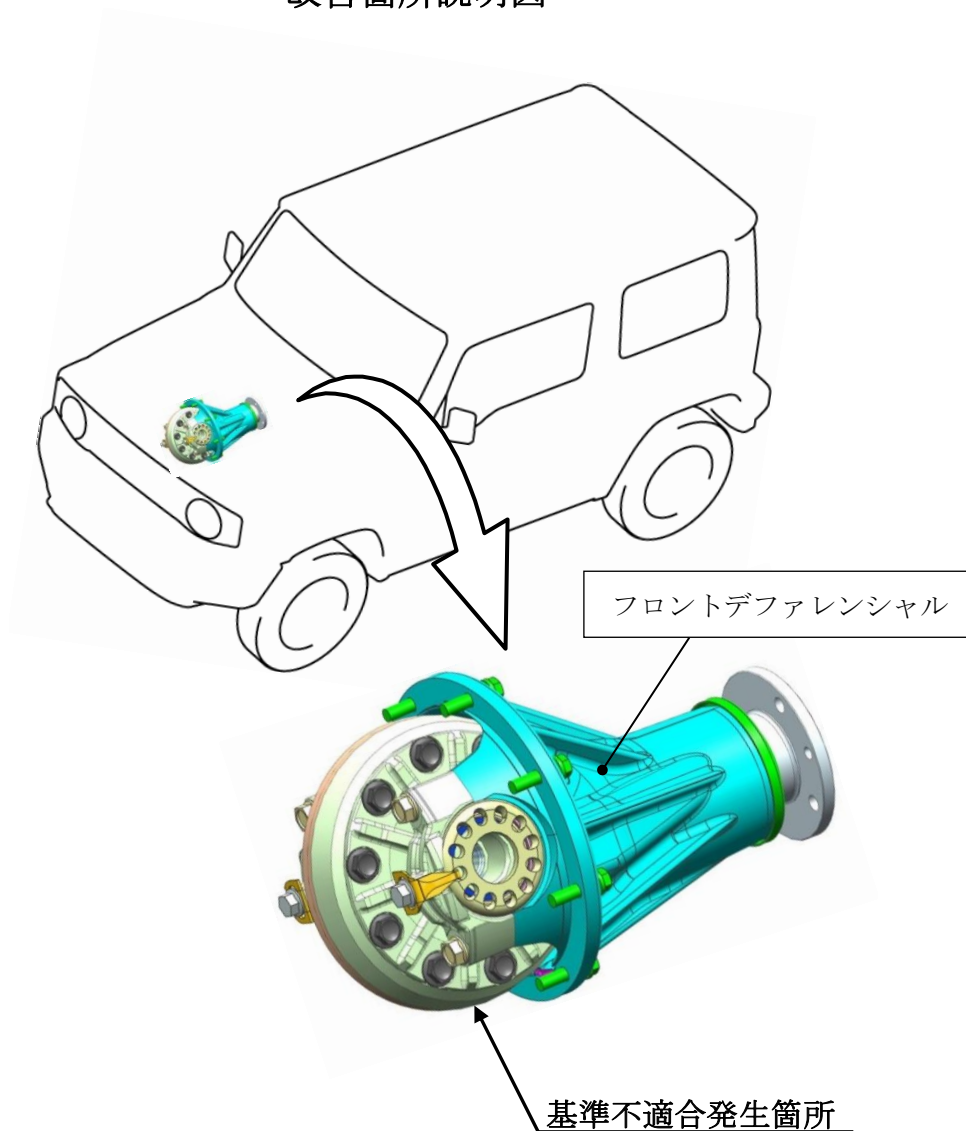

フロントデファレンシャルの組み付け作業管理が不適切なため、減速比の異なるフロントデファレンシャルを組み付けたものがある。そのため、四輪駆動走行時に前輪と後輪に回転差が生じて走行性能が低下し、最悪の場合、駆動系部品が損傷し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントデファレンシャルを正規品に交換する。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。