




[改善箇所説明図]

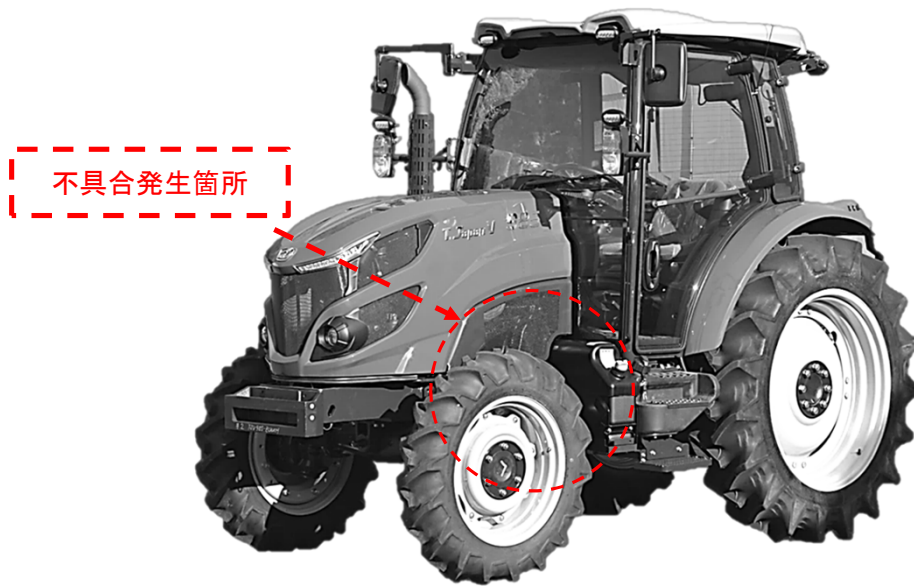

①エンジンハーネス配索変更

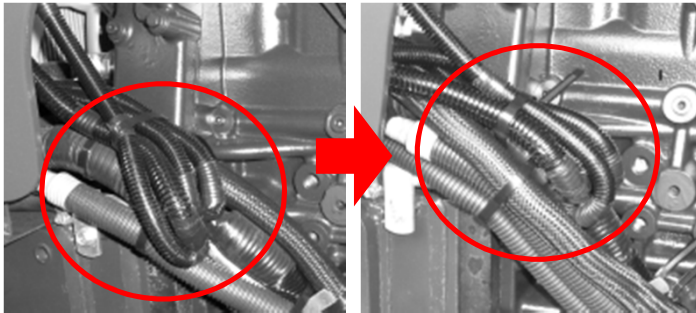

②切れ角ストップパボルトセット長変更

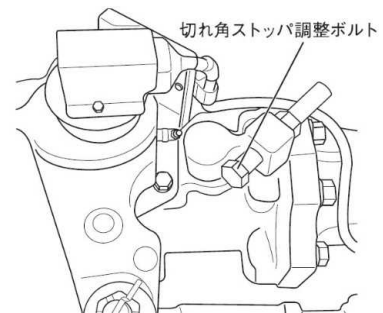

不具合発生箇所

農耕トラクタのハーネスにおいて、配索方法が不適切なため、左旋回操作時に前輪タイヤと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、灯火類の不灯や、原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、切れ角ストップパボルトのセット長、及びハーネスの配索を変更する。また、ハーネスに損傷がある場合は、ハーネスの修復を行う。

識別

切れ角ストップパボルトのセット長、及びハーネスの配索にて識別する。