


改善箇所説明図

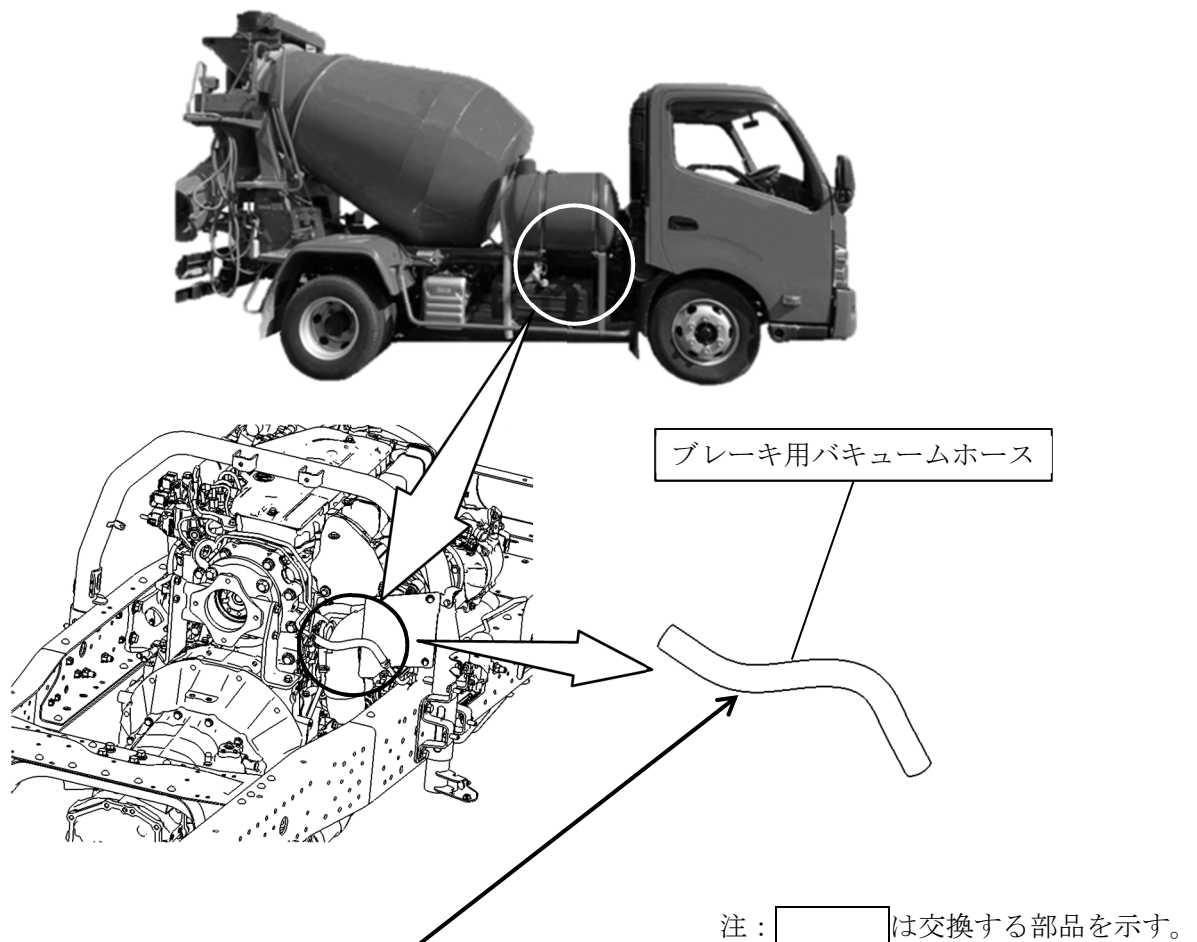

基準不適合発生箇所

小型トラックのミキサー仕様車において、ブレーキ用バキュームホースの形状が不適切なため、配索ばらつきにより当該ホースが折れ曲がって組み付けられているものがある。そのため、負圧の供給が遅れて、早期にブレーキ警告灯が点灯するとともに警告ブザーが鳴り、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該ホースを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の下側に白色ペイントを塗布する。