


改善箇所説明図

不具合発生箇所

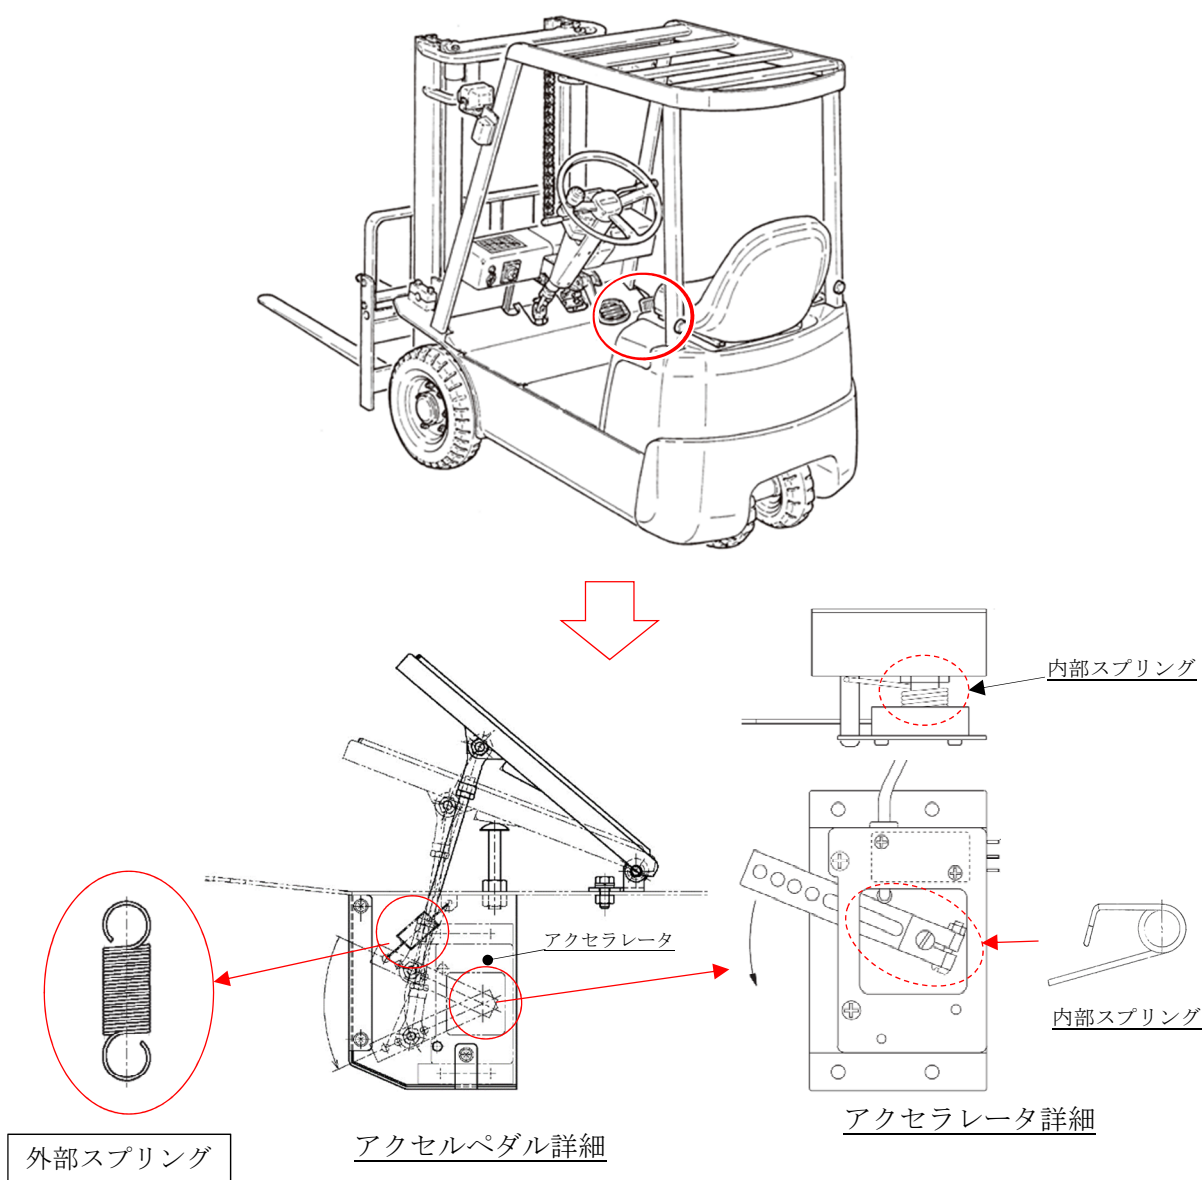

注： 内は交換部品を示す。

基準不適合内容

バッテリー式フォークリフトのアクセルペダルスプリングにおいて、外部スプリングの表面加工処理が不適切なため、使用過程において錆が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、外部スプリングを対策品に交換する。

なお、全車両、内部スプリングを点検し、折損しているものは、新品に交換する。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に No.4656 のステッカーを貼り付ける。