


改善箇所説明図

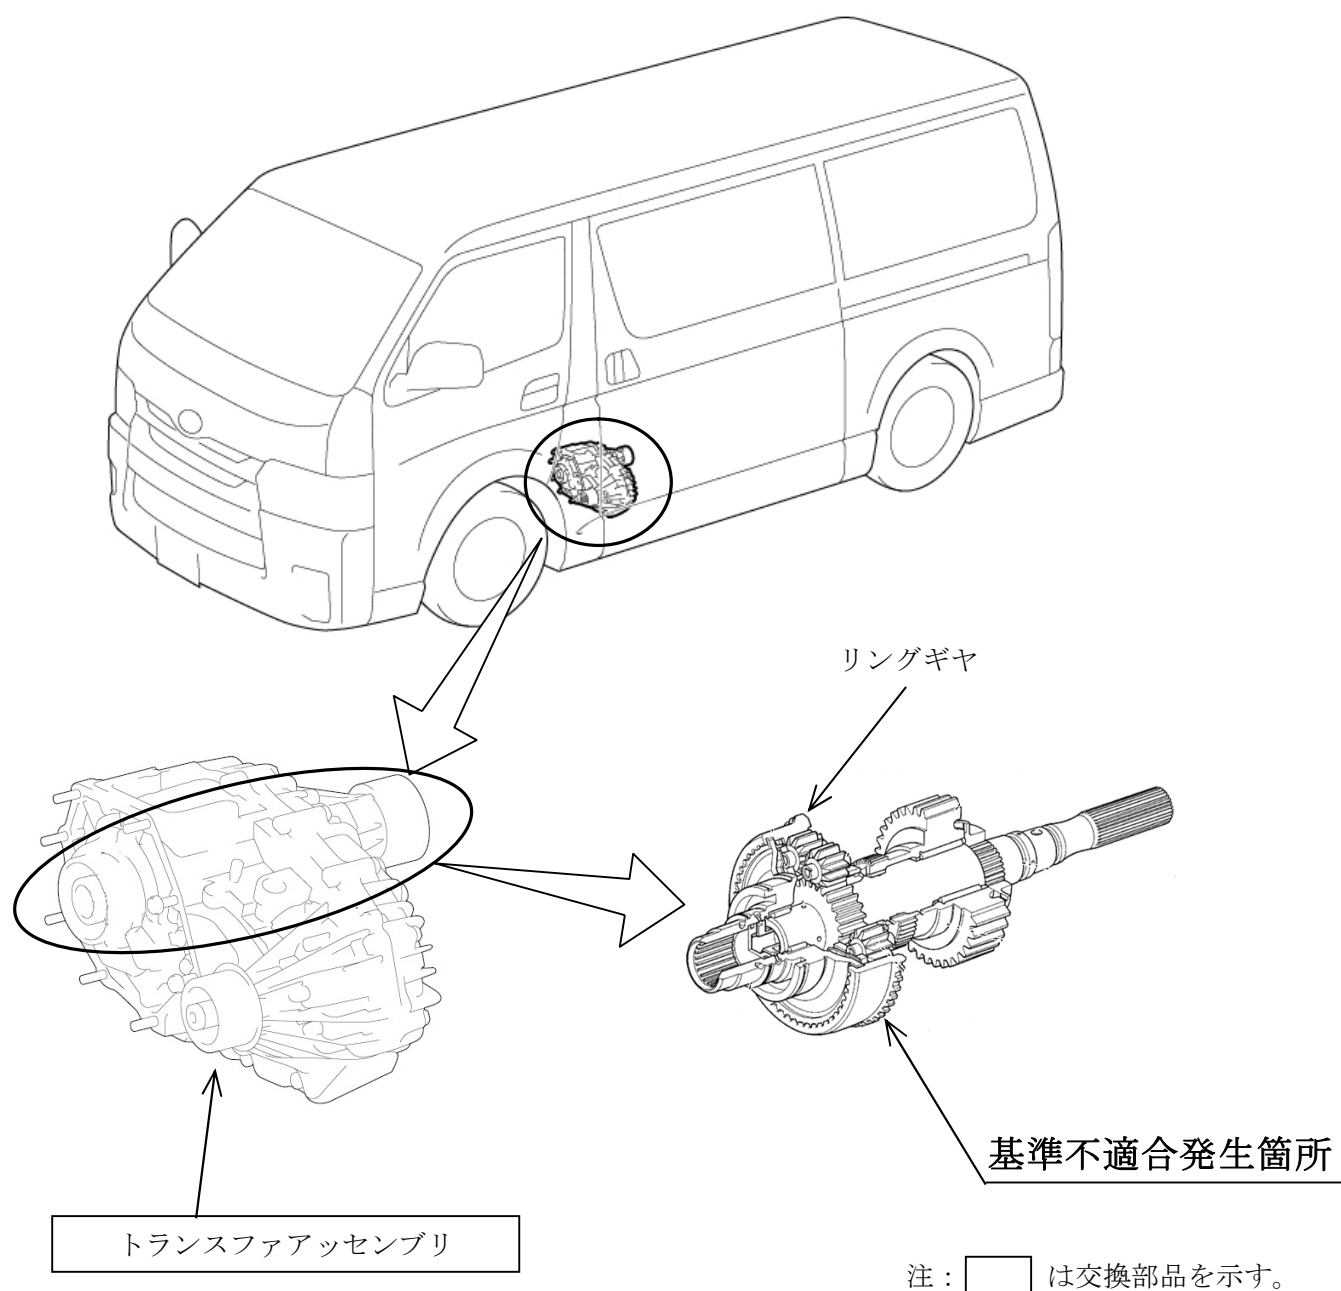

四輪駆動車用トランスファのリングギヤにおいて、熱処理が不適切なため、ギヤの強度が不足しているものがある。そのため、急発進等の高負荷運転を繰り返すとギヤが破損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスファアセンブリを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号中央下部に黄色ペイントを塗布する。