


改善箇所説明図

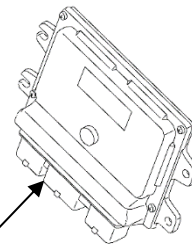

ハイブリッドパワートレイン
コントロールモジュール (H P C M)

基準不適合発生箇所

ハイブリッド車のハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (H P C M) において、モータ駆動力制御プログラムが不適切なため、エンジンコントロールユニット (E C U) との通信異常が発生し、フェールセーフ状態に移行した際、動力が伝達されなくなり、一時的に走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該H P C Mのモータ駆動力制御プログラムを改善プログラムに修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、プログラムを修正する部品を示す。