


改善箇所説明図

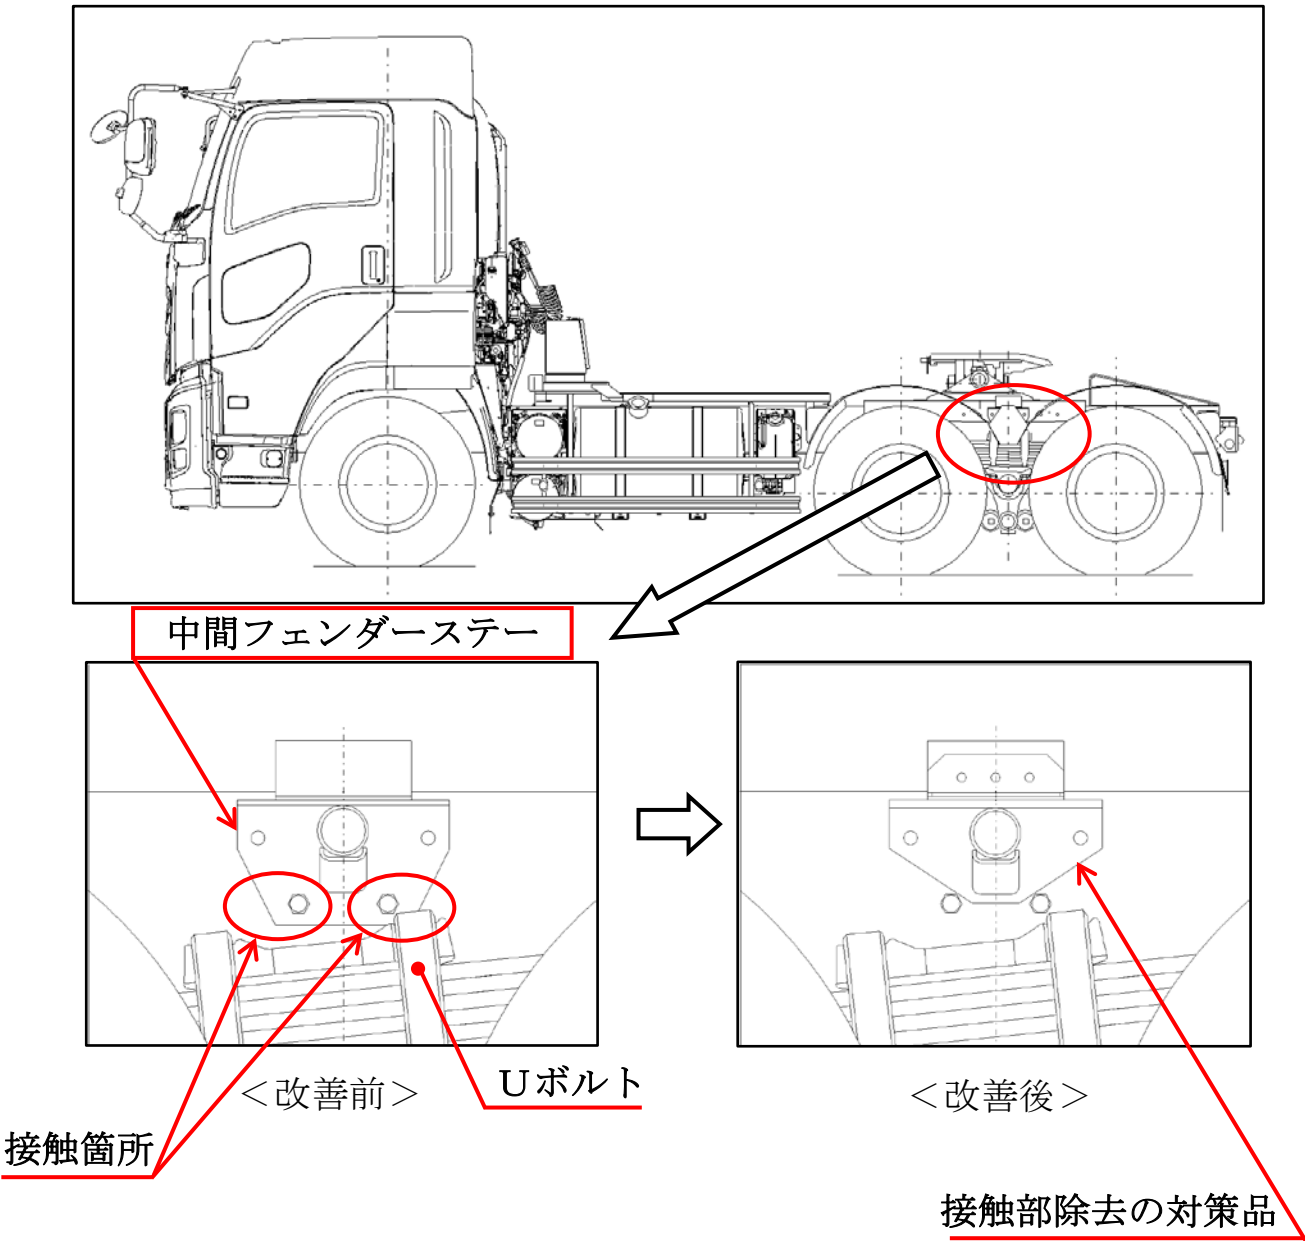

トラクタにおいて、後二軸間に設置されている中間フェンダーステーの取付位置が不適切なため、当該フェンダーステーと後部緩衝装置のUボルトが悪路走行時等に接触し、当該Uボルトが損傷するおそれがある。

改善措置の内容
全車両、中間フェンダーステーを対策品に交換する。なお、Uボルトを点検し、損傷が認められるものは新品に交換する。

識別：車両取り付け部に大きく切り欠きを追加しているため外観から容易に識別できる。
注： は、交換部品を示す。