


改善箇所説明図

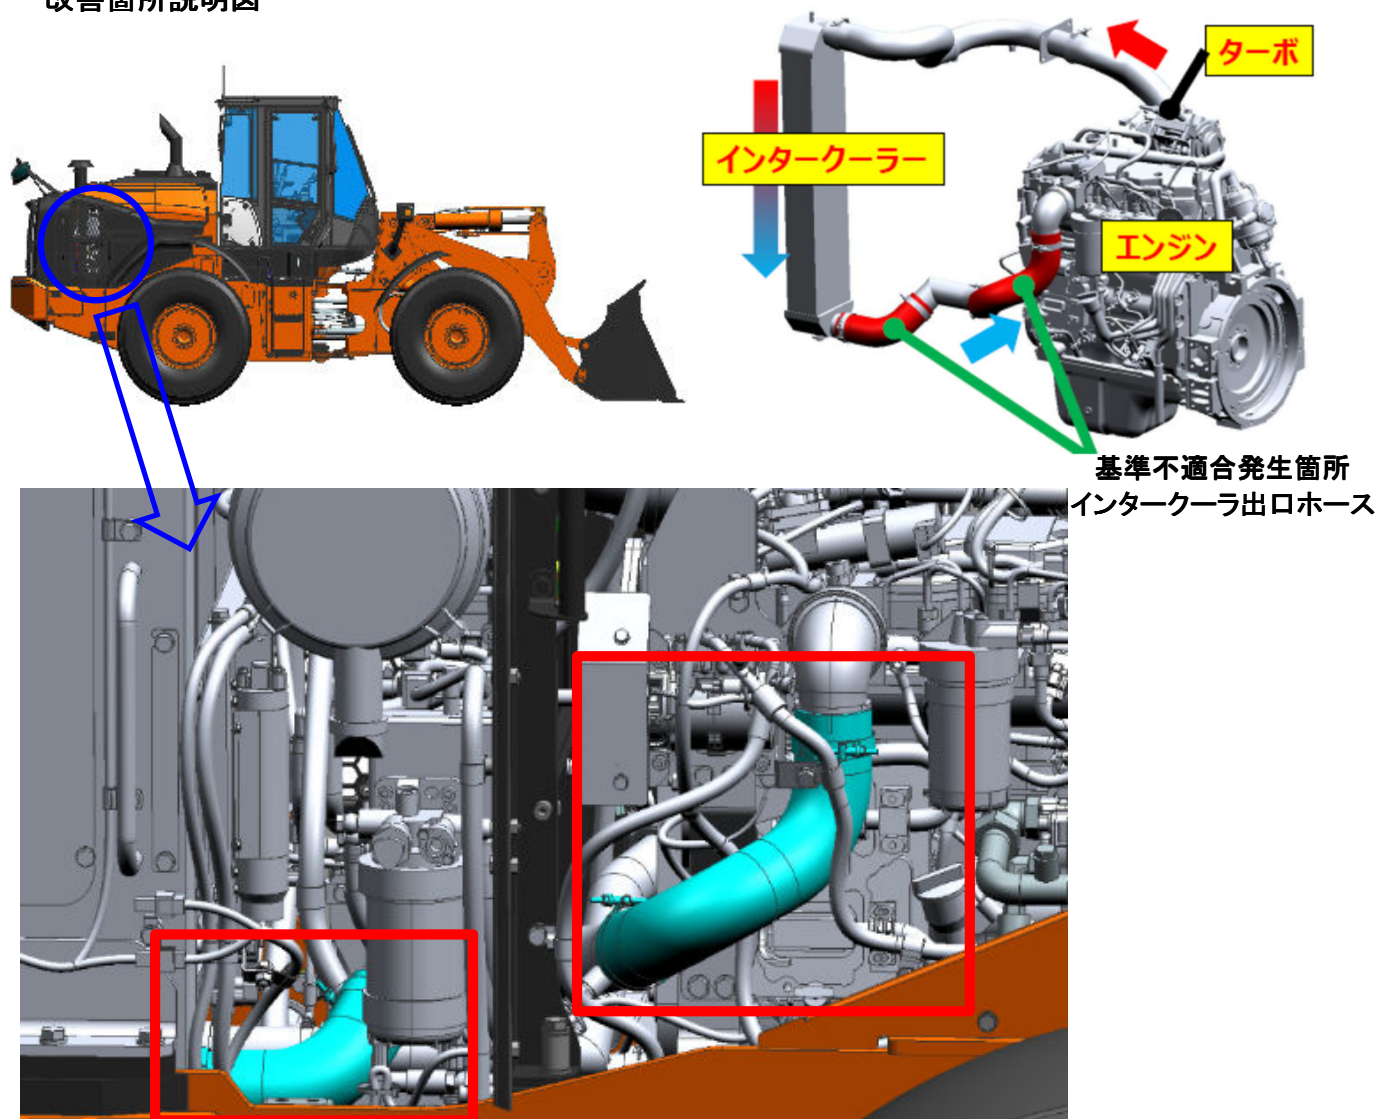


注: は交換部品を示す。

ショベルローダーのインタークーラーにおいて、エンジンへ吸気を供給するホースの選定が不適切なため、走行等において当該ホースに加圧を繰り返すとホースが破損することがある。そのため、過給圧力不足によるエンジン出力の低下や排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、インタークーラ出口ホースを対策品に交換する。

識別： ホース表面の外観が異なる。

変更前：
表面につやがあり、補強系の跡が浮き出ている。

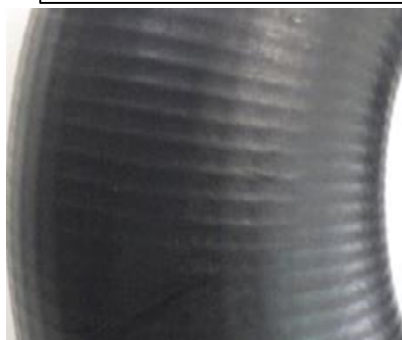

変更後：
表面につやがなく、製造工程でテープを巻き、剥がした跡がある。

