


改善箇所説明図

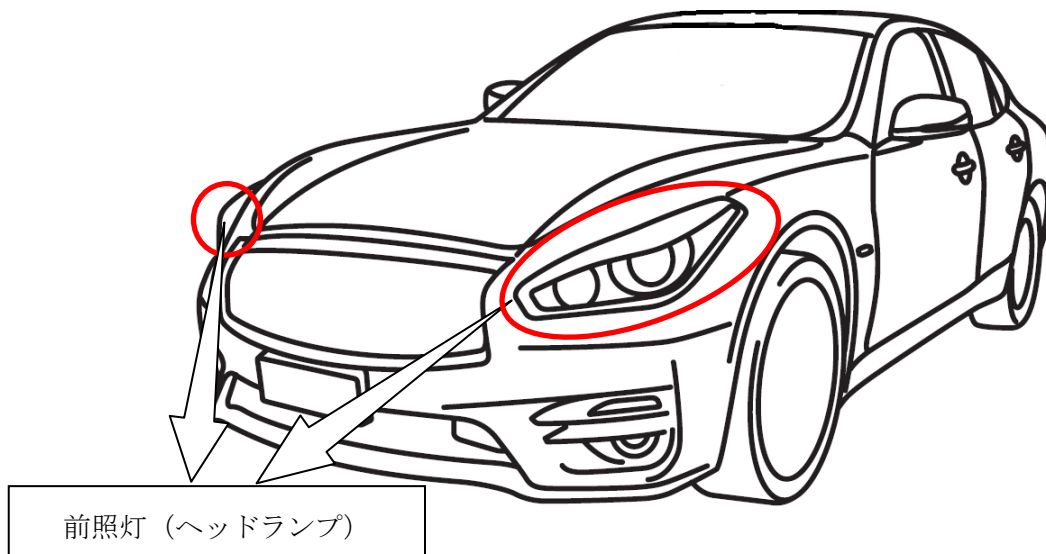

基準不適合発生箇所

前照灯において、車両生産工場での光軸検査工程の後に、前照灯と車体（フェンダー）との隙間調整を行ったにもかかわらず、光軸の再検査を行わなかったものがある。そのため、前照灯の光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は措置する部品を示す。