
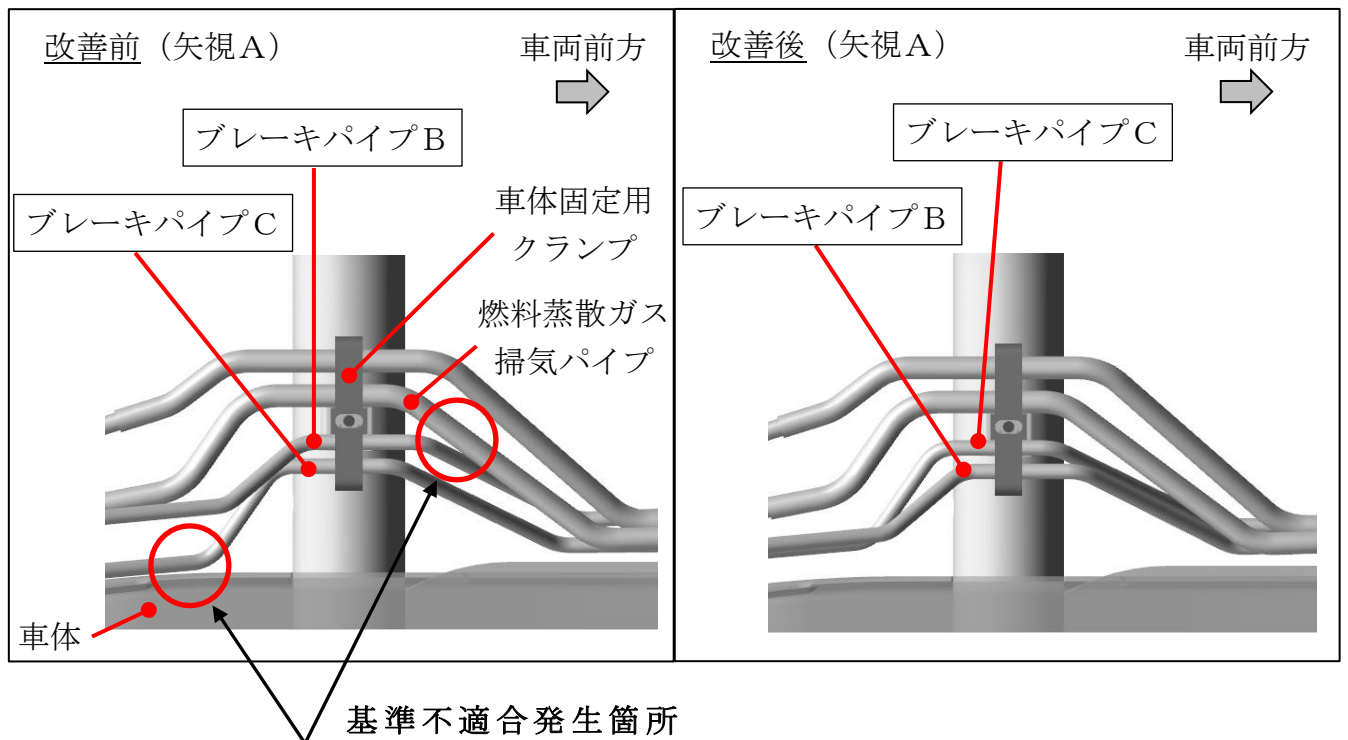


改善箇所説明図①

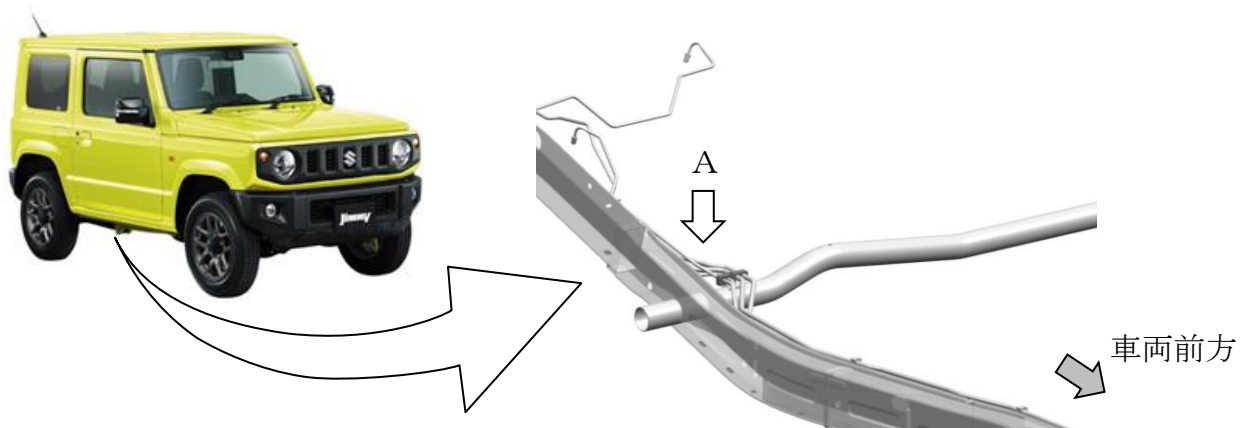

ブレーキパイプにおいて、車体への固定位置が正規の位置と異なる位置に組み付けられているため、当該パイプが車体及び燃料蒸発ガスパイプと接触するものがある。そのため、当該パイプが損傷してブレーキ液が漏れ制動力が低下する、また、燃料蒸発ガスパイプが損傷して燃料蒸発ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキパイプの組み付けを正しい位置に修正する。

識別： IDプレートに青色のシールを貼付する。

注： は正しい位置に組み付ける部品を示す。