


改善箇所説明図

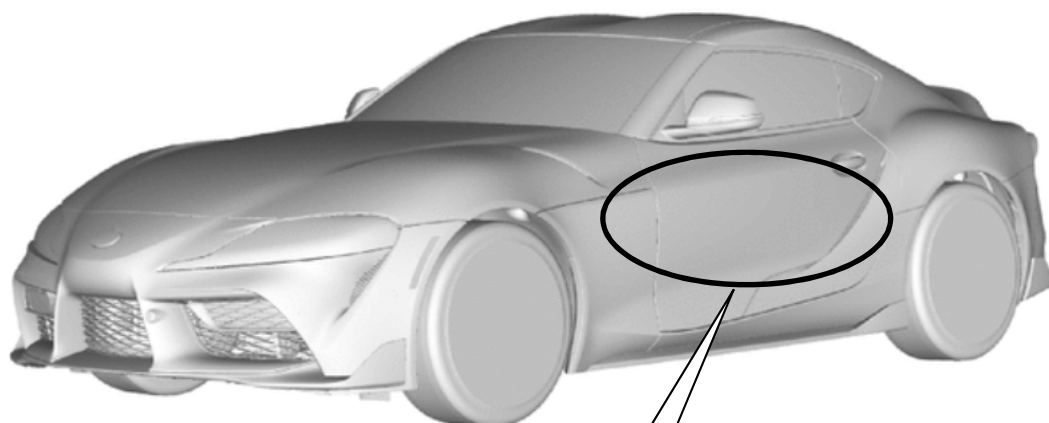

燃料タンク

基準不適合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

樹脂製燃料タンクにおいて、溶着工程の管理が不適切なため、接合面が溶込み不足となっているものがある。そのため、タンクの内圧変化等で接合面が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。