
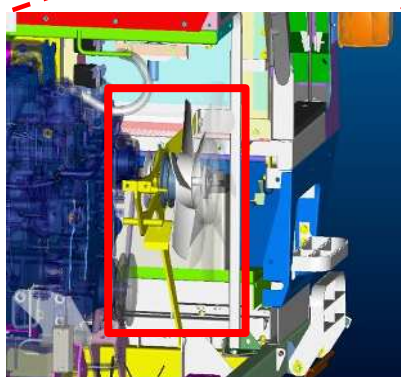



[改善箇所説明図]

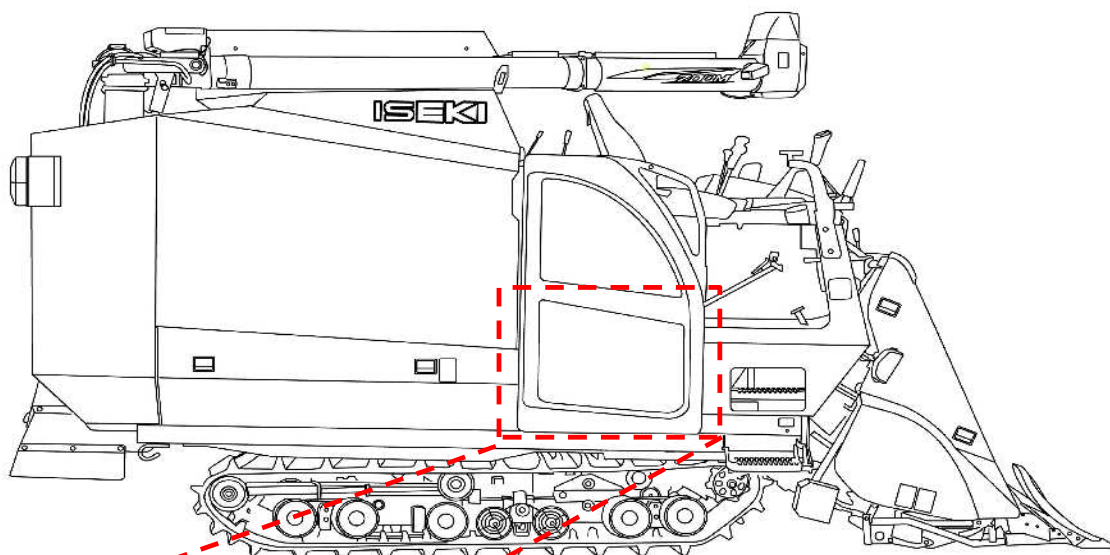


注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所 冷却ファン駆動装置

誤品

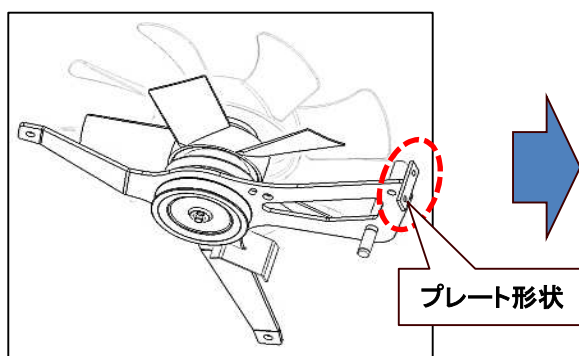

正規品

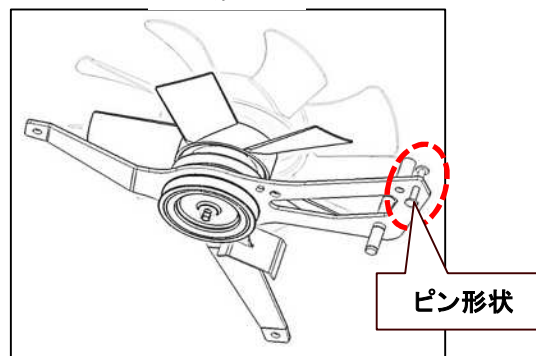

刈取脱穀作業車のエンジン冷却ファン駆動装置において、生産工程での作業管理が不適切なため、当該装置内部部品が、正規のものと異なる部品が組み込まれたものがある。そのため、冷却ファンを保持するベアリングが破損し、最悪の場合、冷却ファンが回転せず、エンジンのオーバーヒートに至るおそれがある。

改善内容

全車両、冷却ファン駆動装置を正規品へ交換する。

識別

- ①冷却ファン駆動装置の 内の形状で識別する。
- ②改善実施済車には、型式銘板の近傍に リコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。