



改善箇所説明図

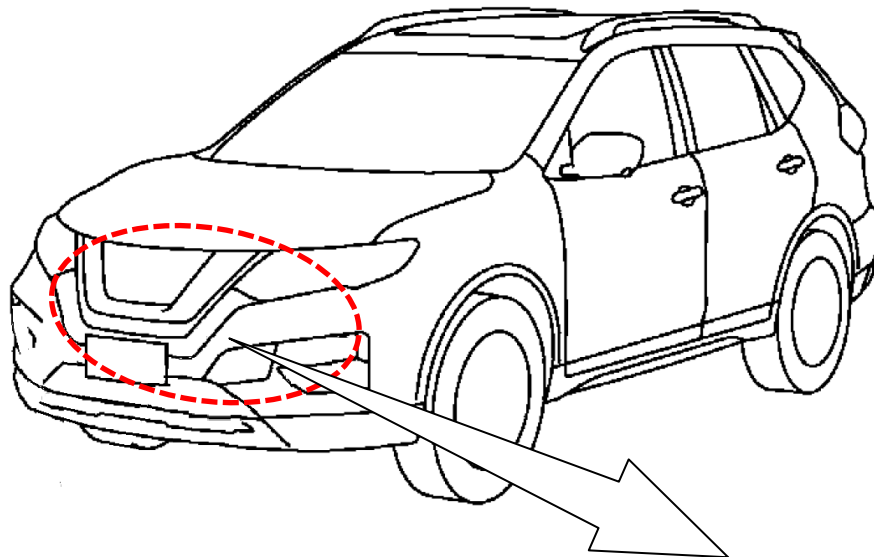

改善の内容

全車両、ラジエータマウントブラケット固定ボルトを適切に締結する。

冷却装置（ラジエータマウントブラケット）

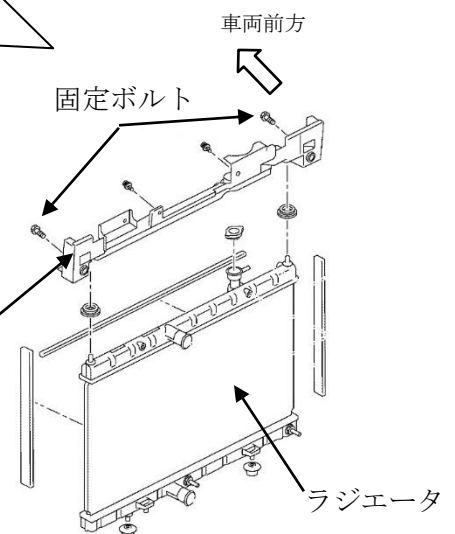

基準不適合発生箇所

エンジンルーム内のラジエータを車体に固定するための部品（ラジエータマウントブラケット）の固定ボルトが取り付けられなかったものがあるため、ラジエータが動き、ラジエータホースの外れにより、冷却水が漏れる可能性がある。また、そのままの状態で使用を継続するとオーバーヒートが発生するおそれがある。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は点検部品を示す。