


改善箇所説明図

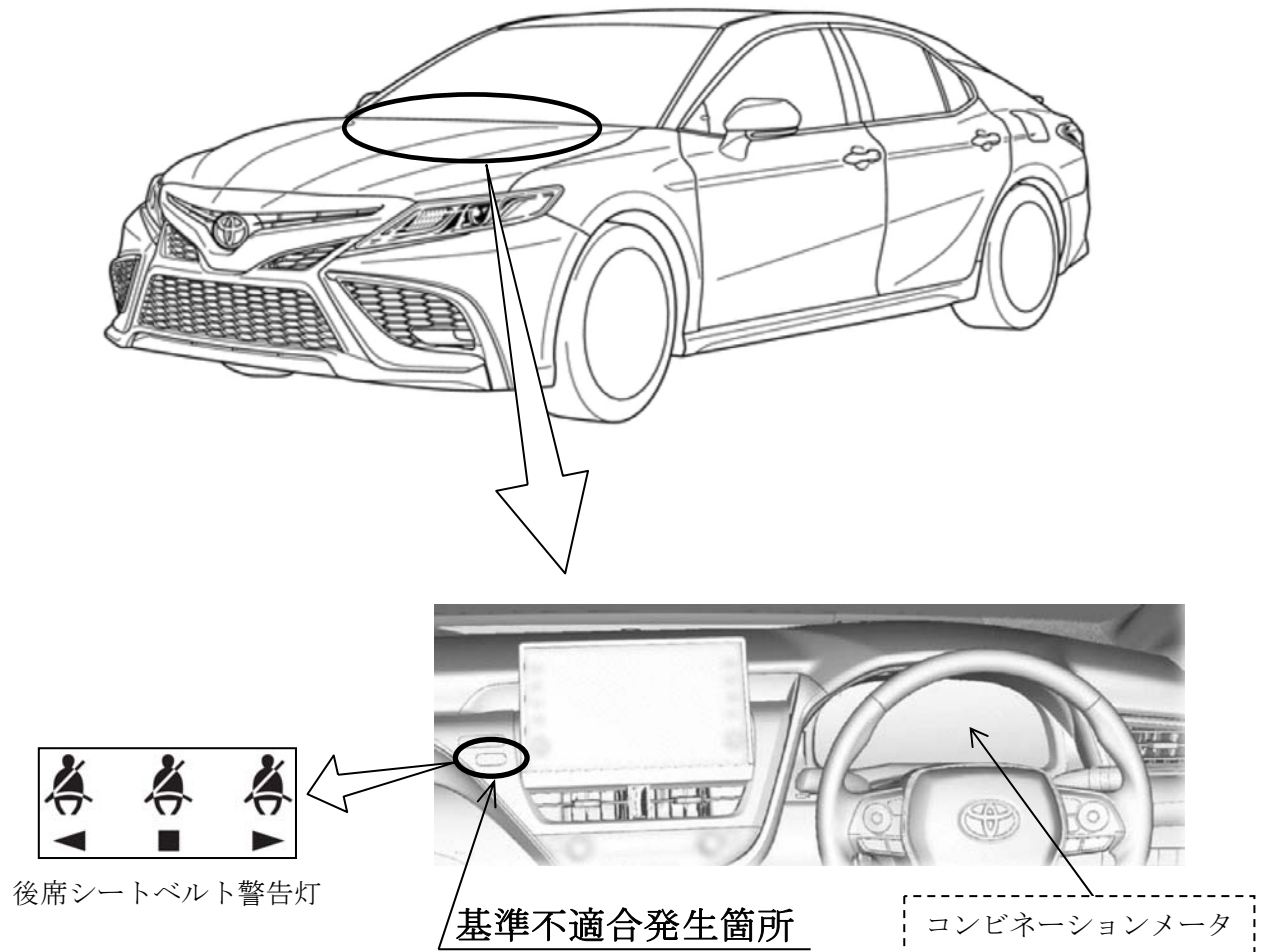

注：[] は修正部品を示す。

後席シートベルト非装着時警報装置において、コンビネーションメータ内の制御プログラムが不適切なため、ハイブリッドシステム始動時に後席乗員のシートベルト装着状態を誤検出する場合があります。そのため、後席シートベルト警告灯が正しく点灯せず、保安基準第22条の3（座席ベルト等の基準）に適合しない

改善の内容

全車両、コンビネーションメータ内の後席シートベルト警報制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。