


改善箇所説明図

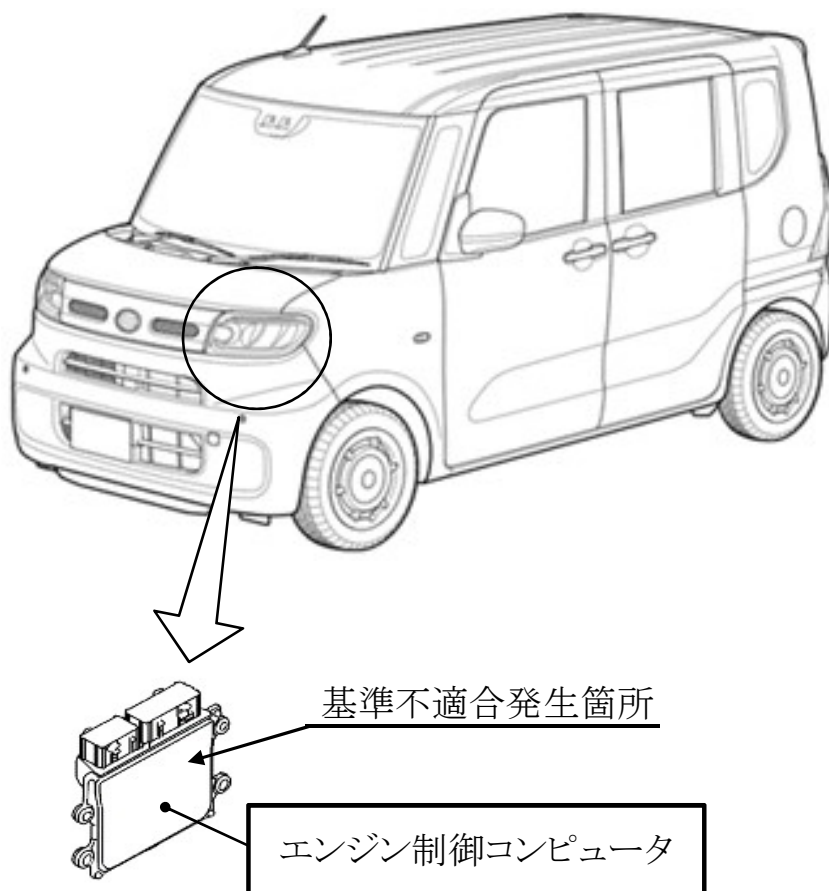

注: はプログラムを修正する部品を示す。

ターボ車のエンジン制御コンピュータにおいて、吸気管圧力センサの異常判定の設定が不適切なため、高地等の気圧の低い環境下で減速した際に誤ってセンサ異常を検出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にエンジン警告灯が点灯するとともに横滑り防止装置が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。