


改善箇所説明図

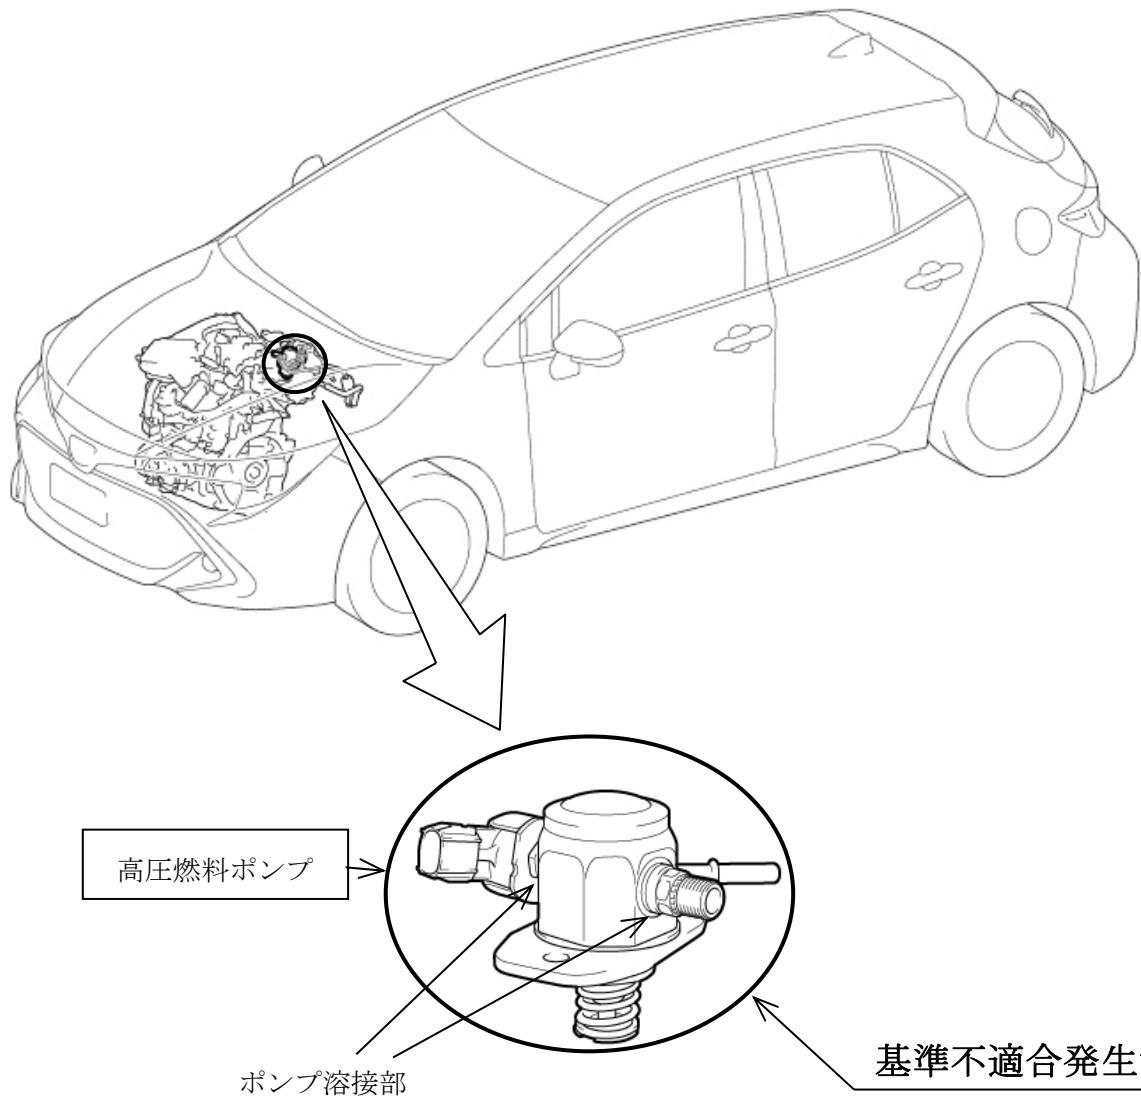

注：□ は交換部品を示す。

高圧燃料ポンプにおいて、燃料圧力に対する構成部品の耐圧性能が不足しているため、使用過程でポンプ内部が摩耗や損傷するものがある。そのため、ポンプ溶接部に応力が集中して、亀裂が発生し燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、高圧燃料ポンプの製造番号を点検し、該当する場合は対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。