


改善箇所説明図

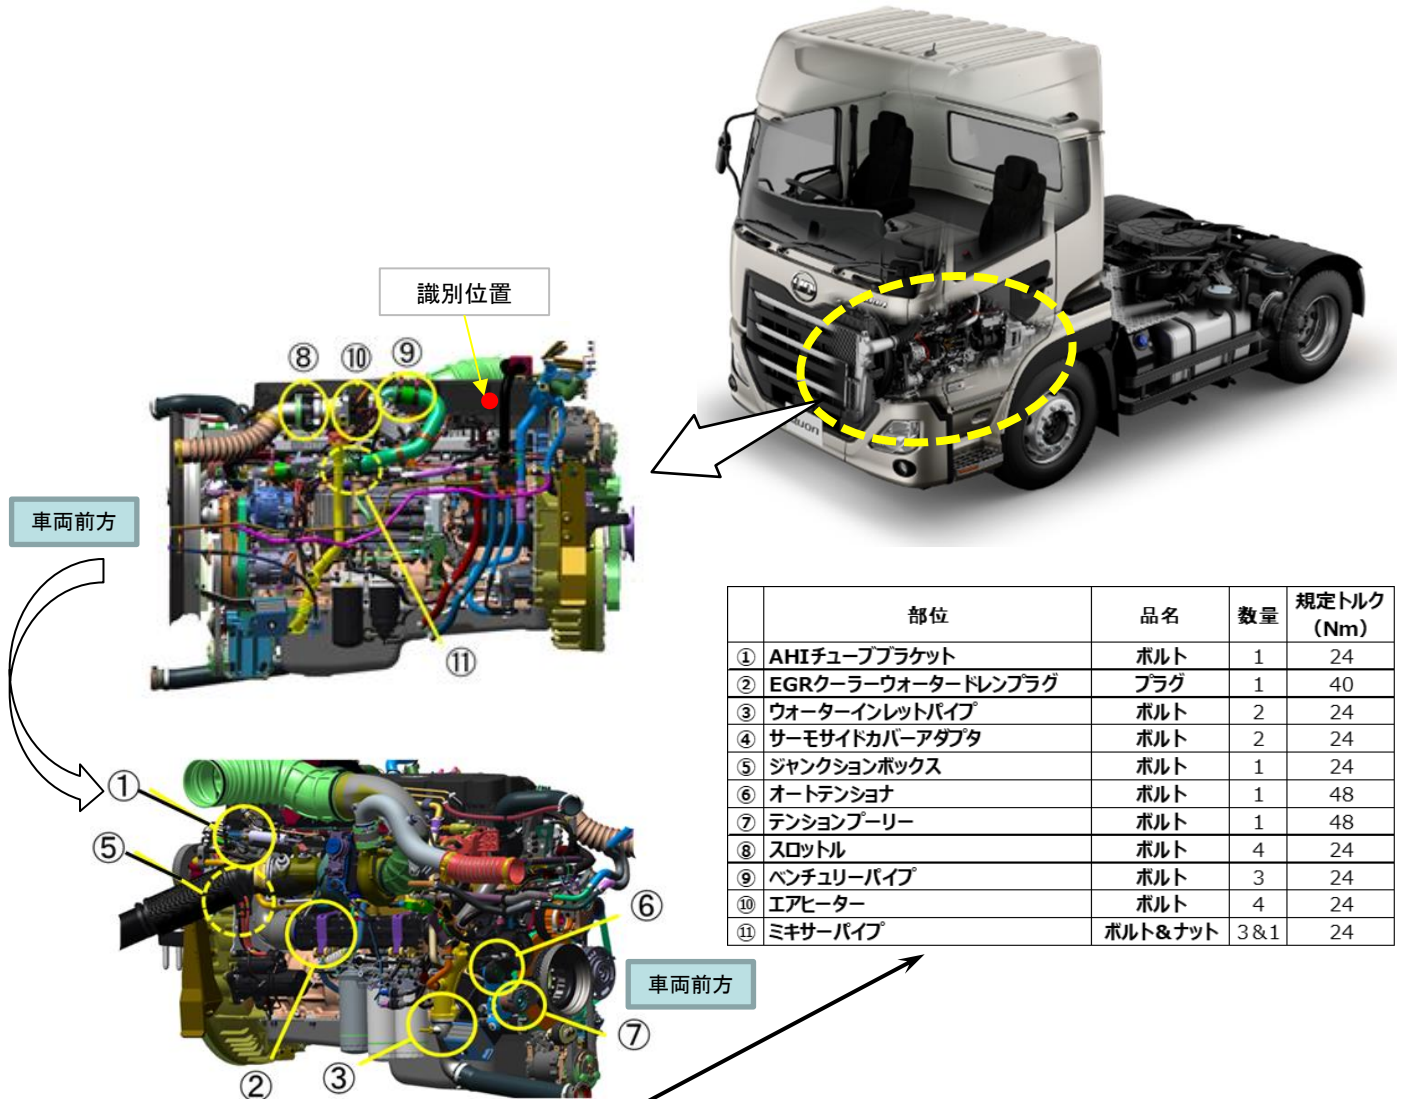

基準不適合発生箇所

大型トラックのエンジン製造工程において、エンジン補器類の取り付けボルトまたはナットの締め付けが不適切なため、振動等でボルトまたはナットに緩みが発生することがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、発生部位によって冷却水、排気ガス、燃料漏れ等によりエンジン性能を低下させ、最悪の場合、オーバーヒートや車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当する補器類のボルト及びナットを規定トルクで締め付ける。

注：図示上の○及び表は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、ヘッドカバー左側後方部（助手席側）に赤色のペイント塗布する。