


改善箇所説明図

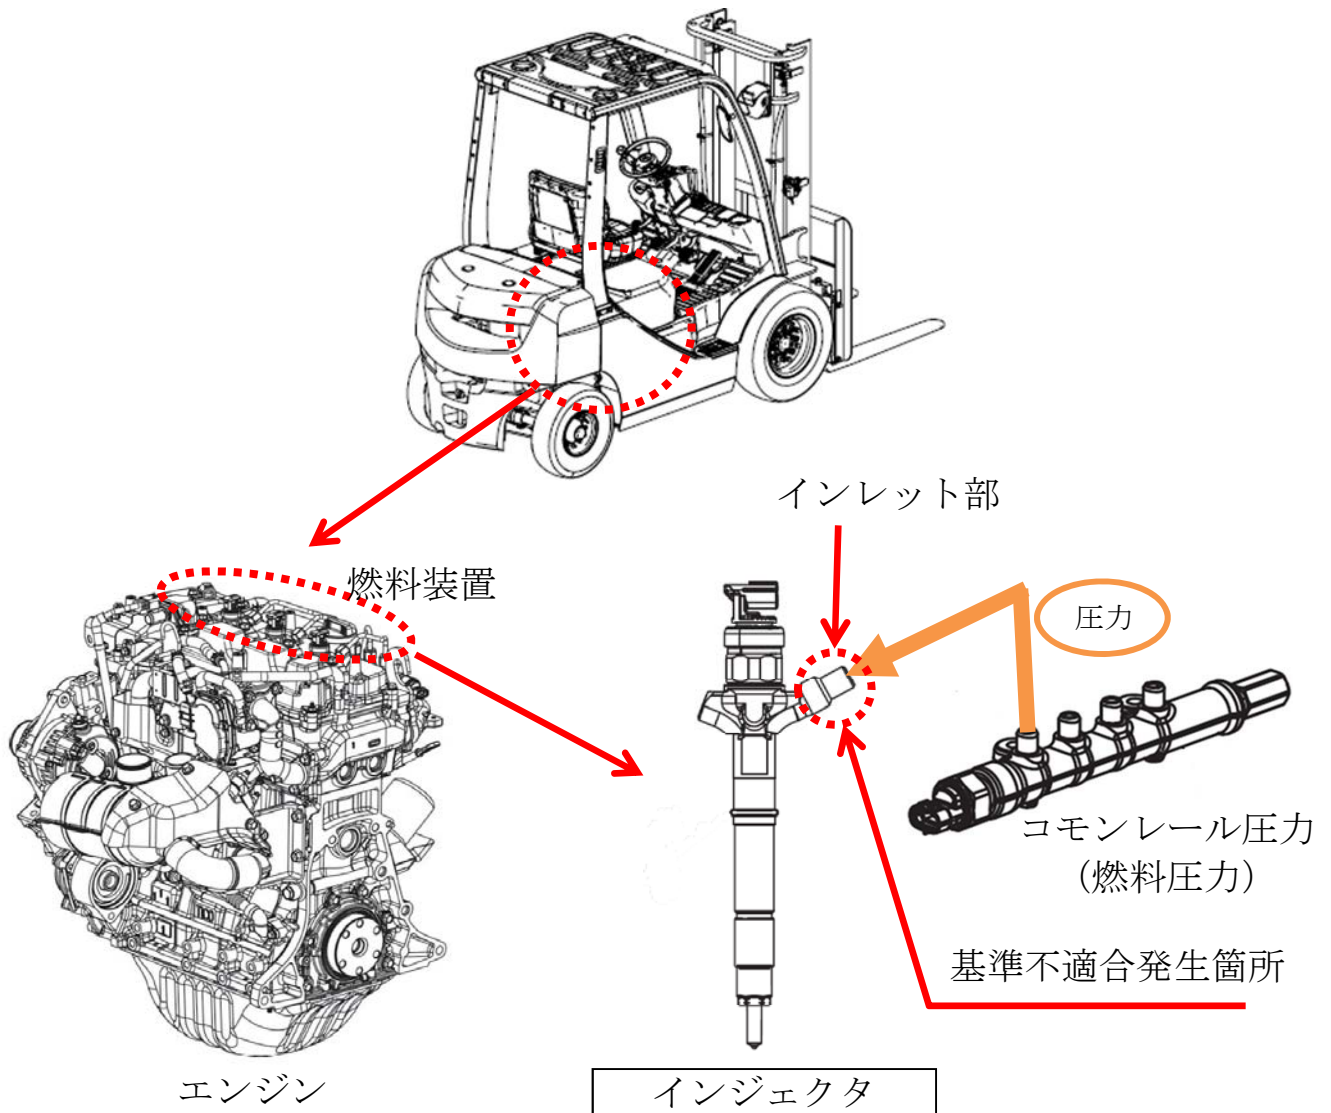

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトの燃料装置において、インジェクタ本体成型時の条件管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、コモンレール圧力（燃料圧力）の繰り返しによりインジェクタのインレット部に亀裂が発生し、燃料漏れに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インジェクタを良品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo. 4 9 6 7のステッカーを貼付する。