


改善箇所説明図

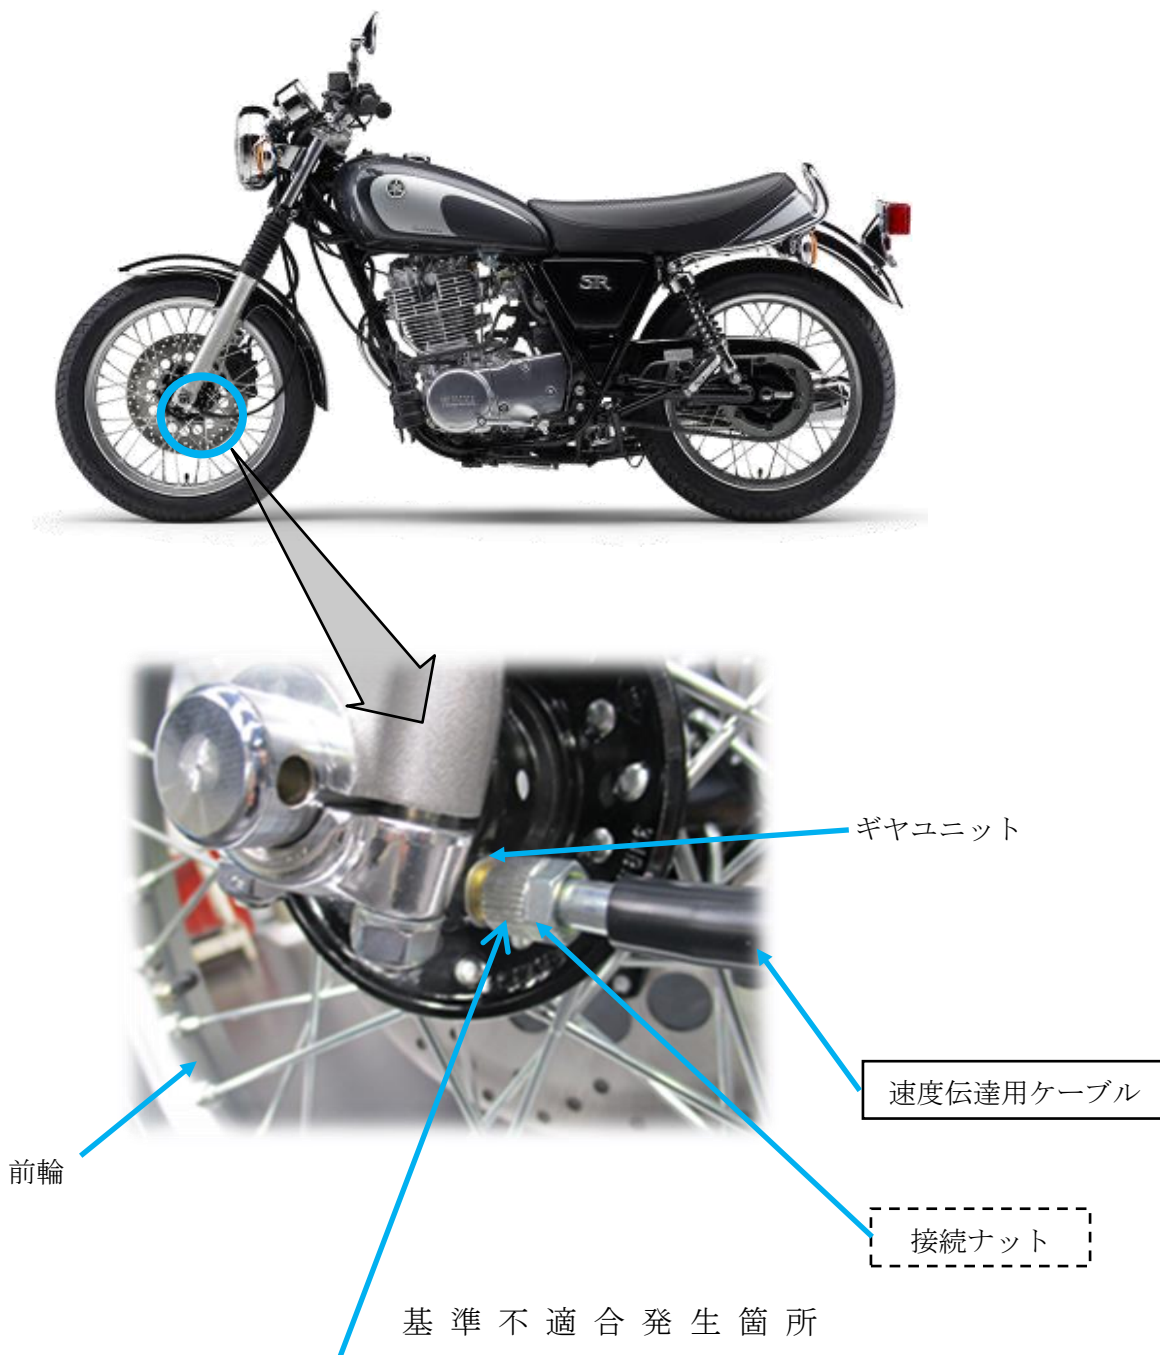

速度計において、前輪にあるギヤユニットと速度伝達用ケーブルとの接続ナットの締め付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接続ナットが緩んで当該ケーブルが外れ、速度計と走行距離計が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪にあるギヤユニットと速度伝達用ケーブルの接続状態を確認し、当該ケーブルが外れていないものは、接続ナットを正規のトルクで締め付ける。
また、速度伝達用ケーブルが外れているものは、当該ケーブルを新品と交換する。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： [] は正規のトルクで締め付ける部品を示す。

： [] は交換する部品を示す。