


改善箇所説明図

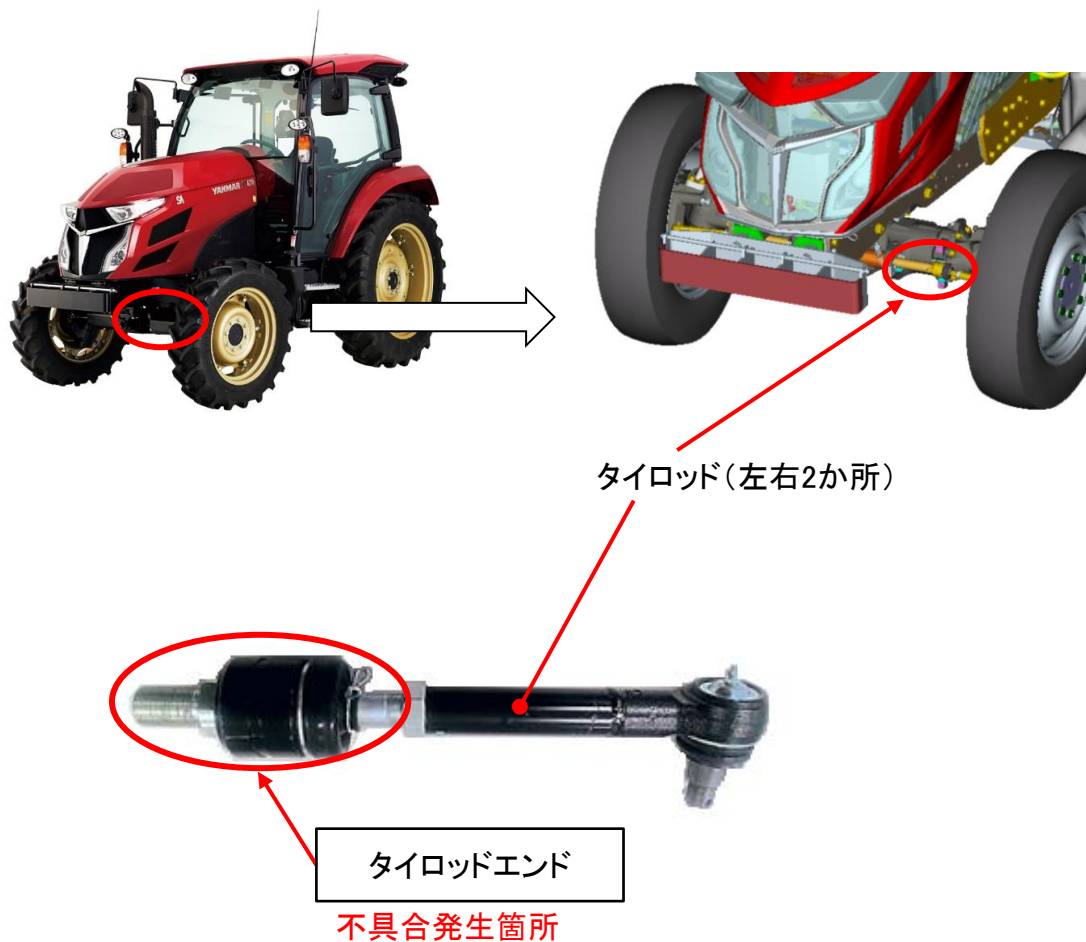


不具合発生箇所

農耕用トラクタのタイロッドにおいて、タイロッドエンドの製造が不適切なため、タイロッドエンドが正しくカシメられていないものがある。そのため、ステアリング操作時にタイロッドエンドに過度の応力がかかり、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンドが損傷し、最悪の場合、タイロッドが破損し、操舵不能となるおそれがある。


改善内容

全車両、タイロッドエンドを良品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別

運転席後部のフレームにNo.5050のステッカーを貼付する。

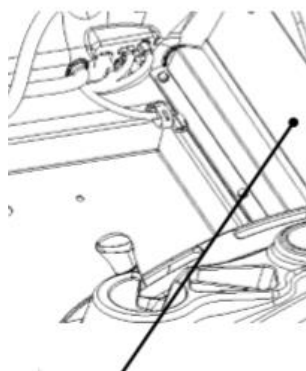

「No.5050」のステッカー