


## 改善箇所説明図

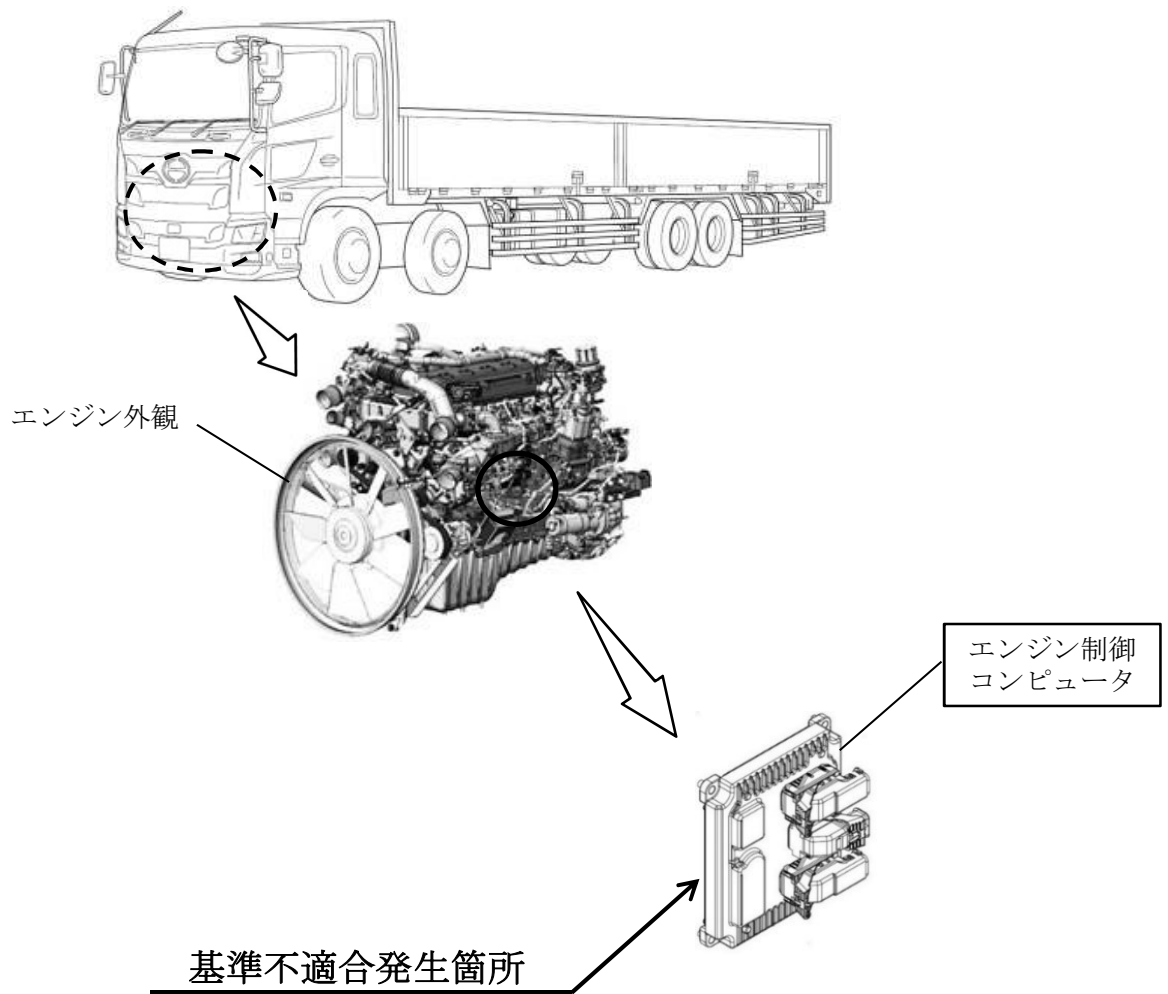

注：□はプログラムを書き換える部品を示す。

大型トラックのエンジン制御コンピュータにおいて、令和3年9月15日届出（届出番号5016）の改善措置のため変更したプログラムの排気温度センサ用故障判定プログラムが不適切なため、センサ正常時に異常と誤判定しエンジン警告灯（M I L）が点灯するおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレートの左上に白色ペイントを塗布する。