


改善箇所説明図

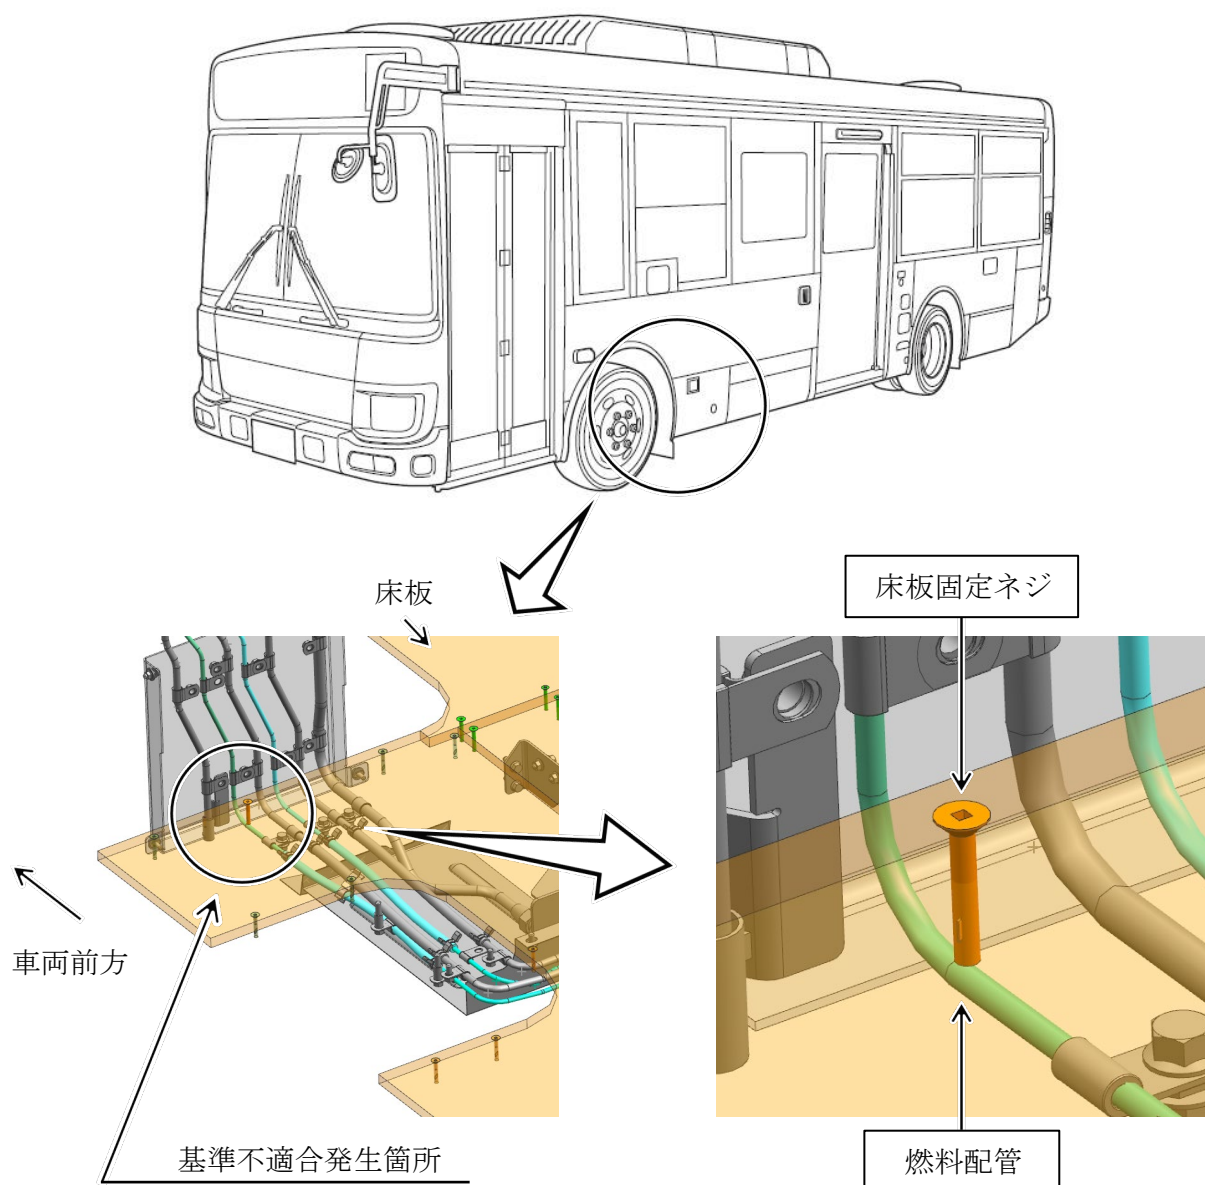

中型バスにおいて、床板固定ネジの締結位置が不適切なため、当該ネジの先端が燃料配管に干渉することがある。そのため、燃料配管が損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容；

全車両、床板固定ネジ先端の形状を修正し、燃料配管を新品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に識別シール（橙色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。