


改善箇所説明図

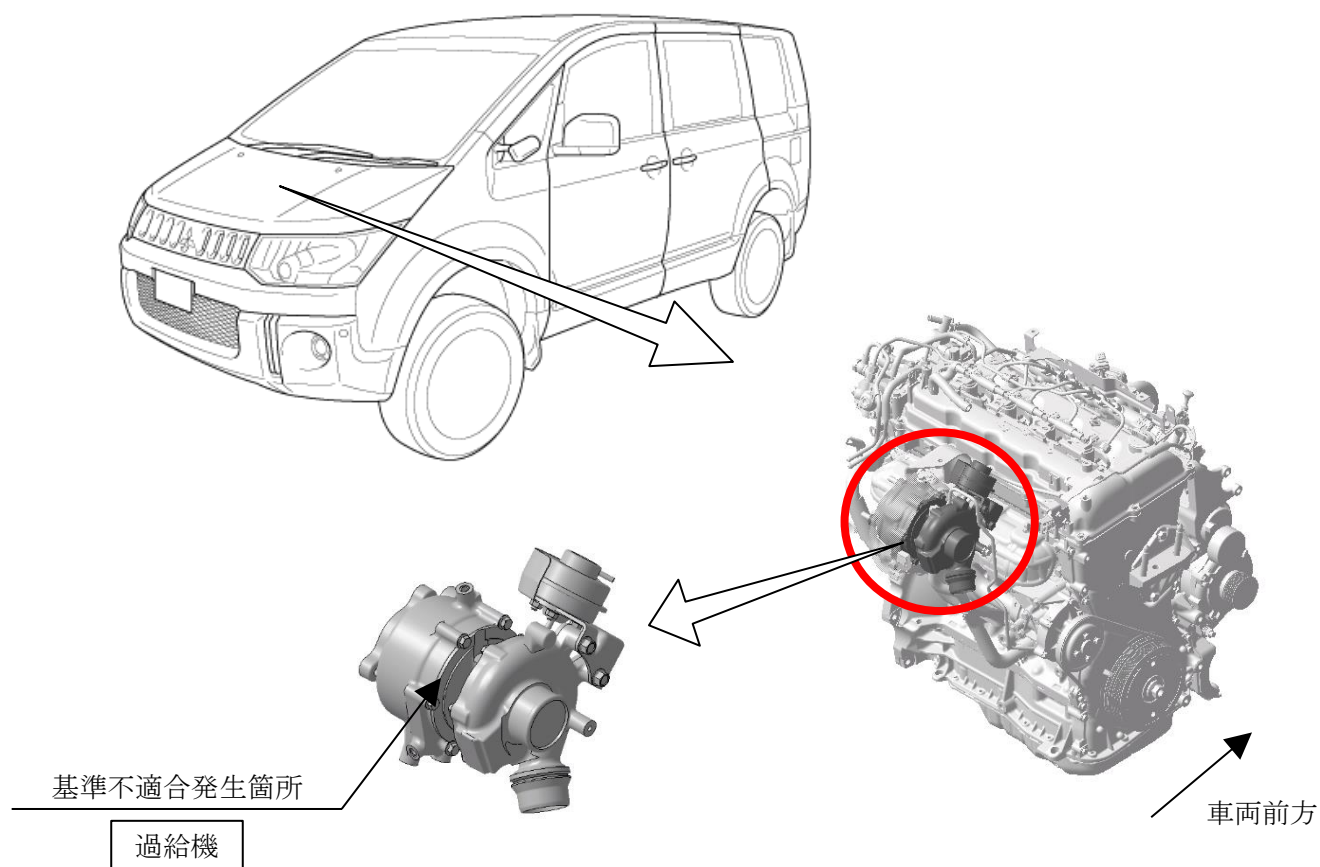

過給機において、ハウジング接合部のシールリングの設定に不備があり、構成部品の精度ばらつきによっては使用過程においてシール不良に至るものがある。そのため、シール不良部位から排気ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、過給機の製造番号を確認し、対象のものは対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

注：図中の 内は、確認、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーのドア側取り付けボルト（上側）頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。