


改善箇所説明図

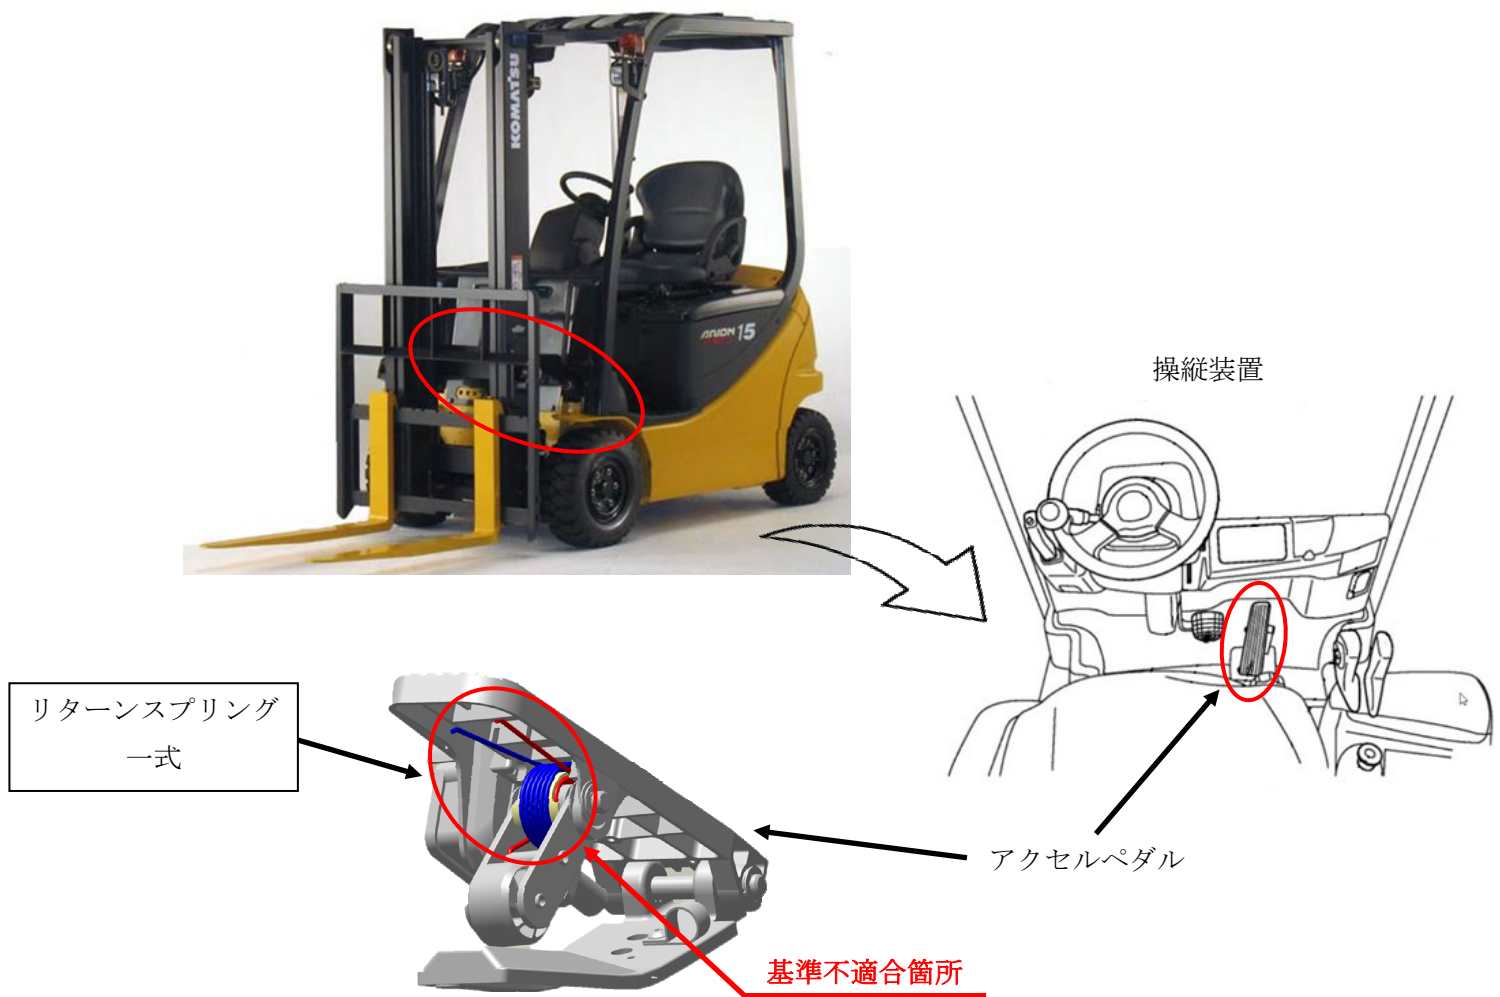

注：□ は、交換部品を示す

フォーク・リフトのアクセルペダルに備えられている、アクセルリターンスプリングにおいて、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが全開のまま戻らないおそれがある。その場合、ブレーキにより停車は可能。また、キーOFF 後の走行は不能となる。

改善措置の内容

全車両、リターンスプリング一式を対策品に交換する。

識別：リターンスプリングの色（銀→黒）の違いで識別する。