


改善箇所説明図

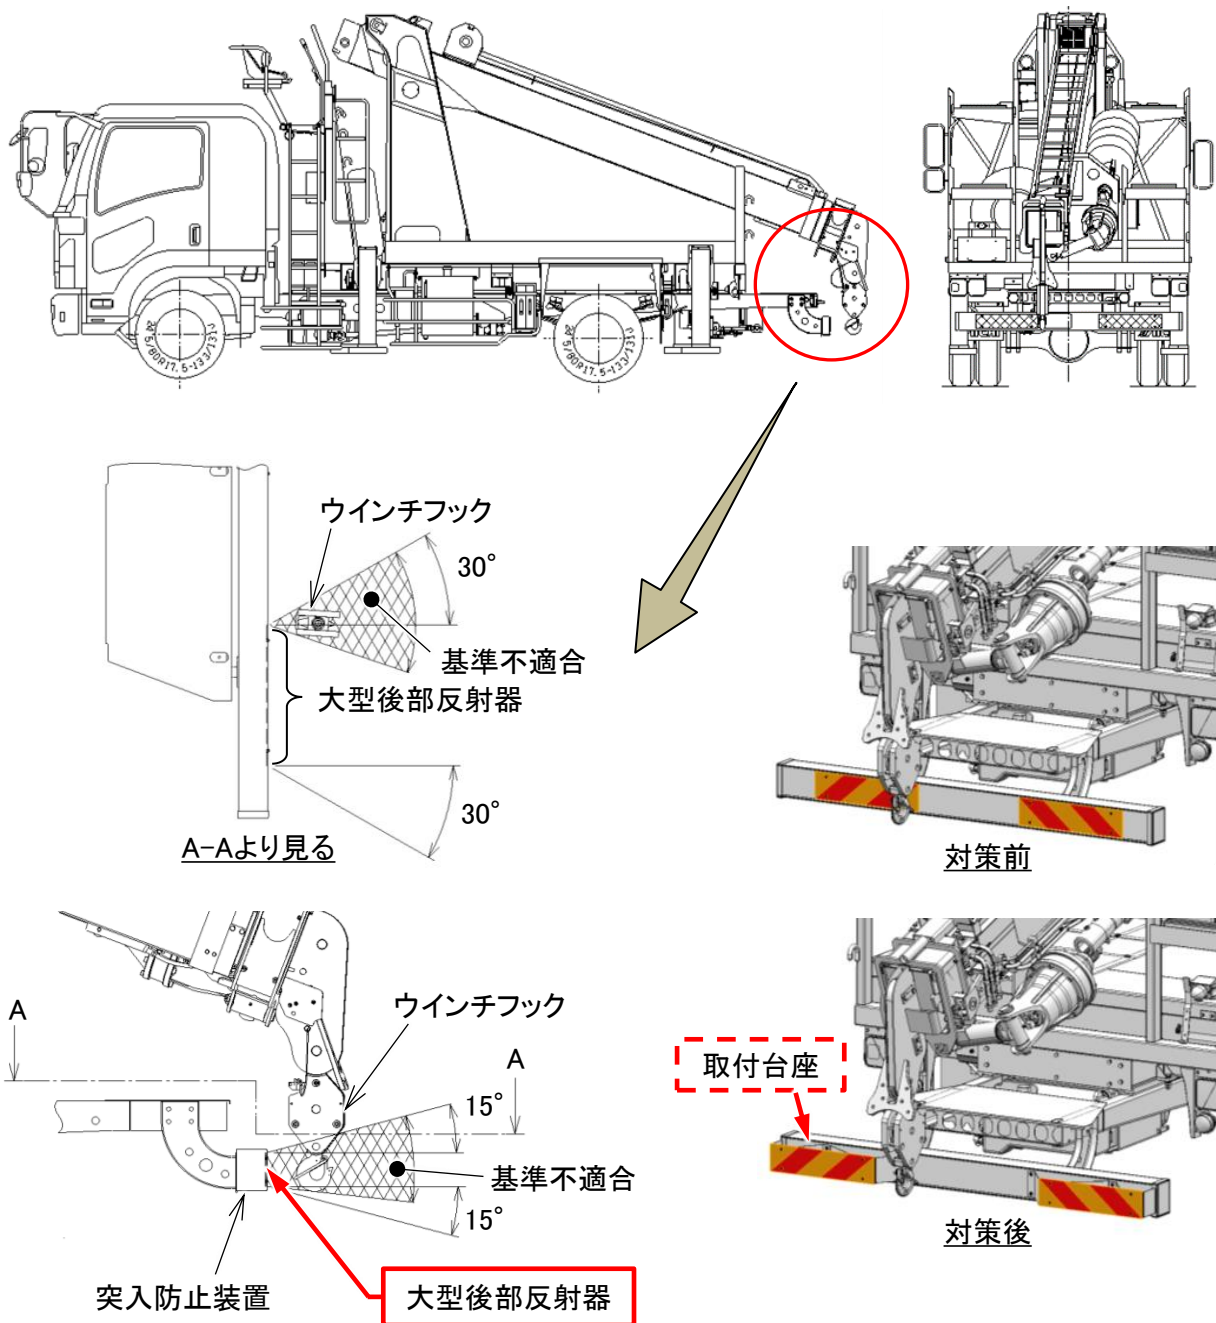

不具合の内容

穴掘建柱車において、大型後部反射器の取付位置が不適切なため、幾何学的視認性の領域にウインチフックが配置されているものがある。そのため、保安基準第38条の2(大型後部反射器)に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、取付台座を追加して、大型後部反射器の取付位置を変更する。

注: は措置する部品を示し、 は追加する部品を示す。