


改善箇所説明図

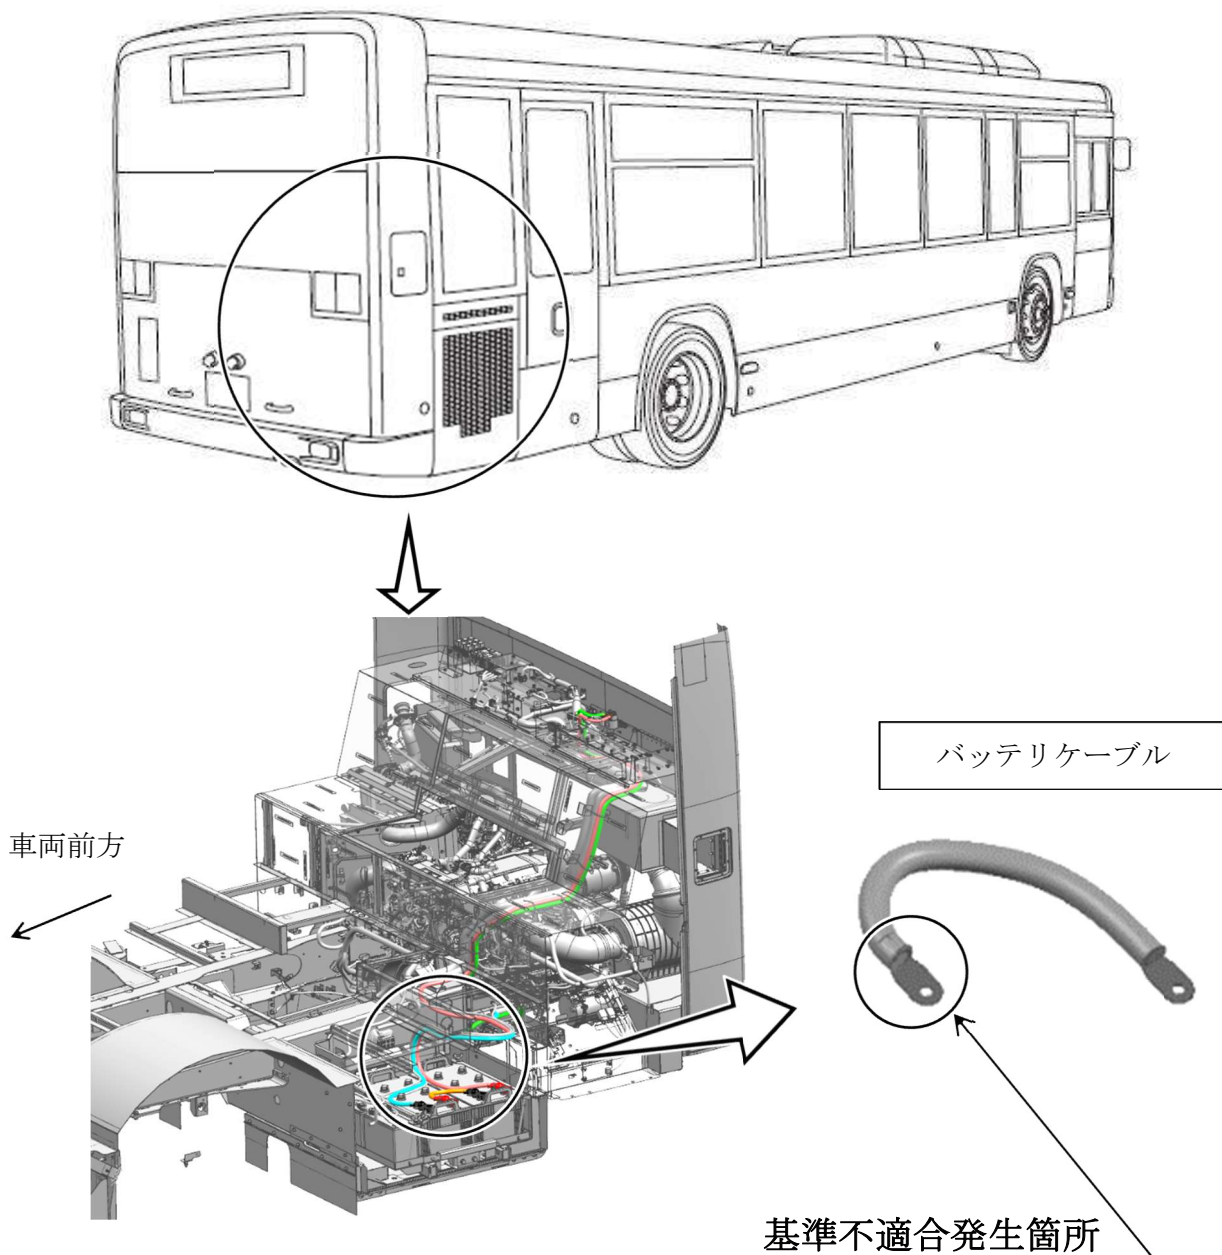

注： は措置する部品を示す。

バスのバッテリーケーブルにおいて、製造工程での端子圧着作業が不適切なため、ケーブルが損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが断線し、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、バッテリーケーブルを点検し、端子圧着部の形状が不適切なものは当該ケーブルを良品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート下部中央に黄色ペイントを塗布する。