

改善箇所説明図

TWJ40L




TWJ52L




トレイラワークス TWJ40L

現状

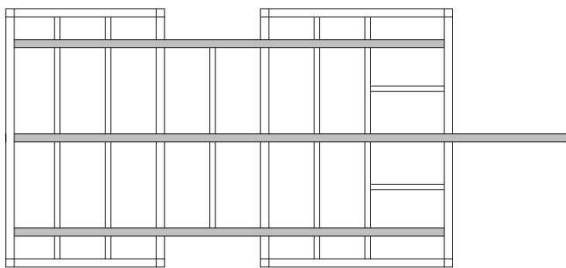


トレイラワークス TWJ52L

現状

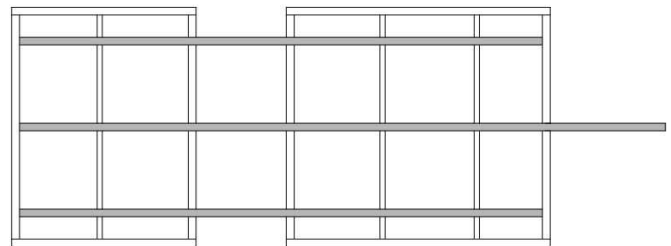


改善

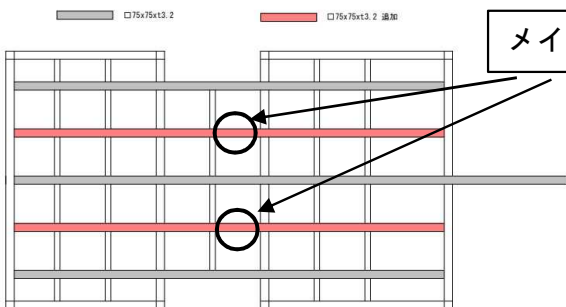

メインフレーム

改善

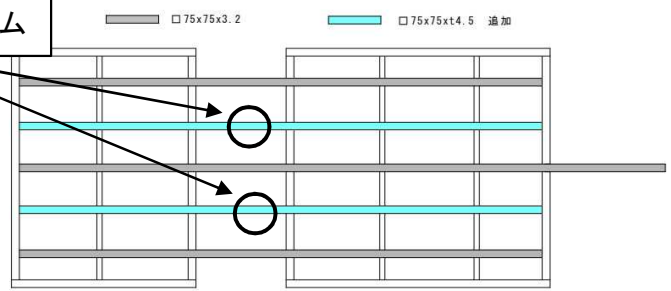

車枠において、強度の検討が不適切であった為、車枠の強度が不足している箇所がある。そのため、走行時の振動等により亀裂や変形が生じ、最悪の場合フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車枠にメインフレームを追加する。

注：□ は、追加する交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、追加部品に灰色の識別ペイントを塗布する。