


改善箇所説明図

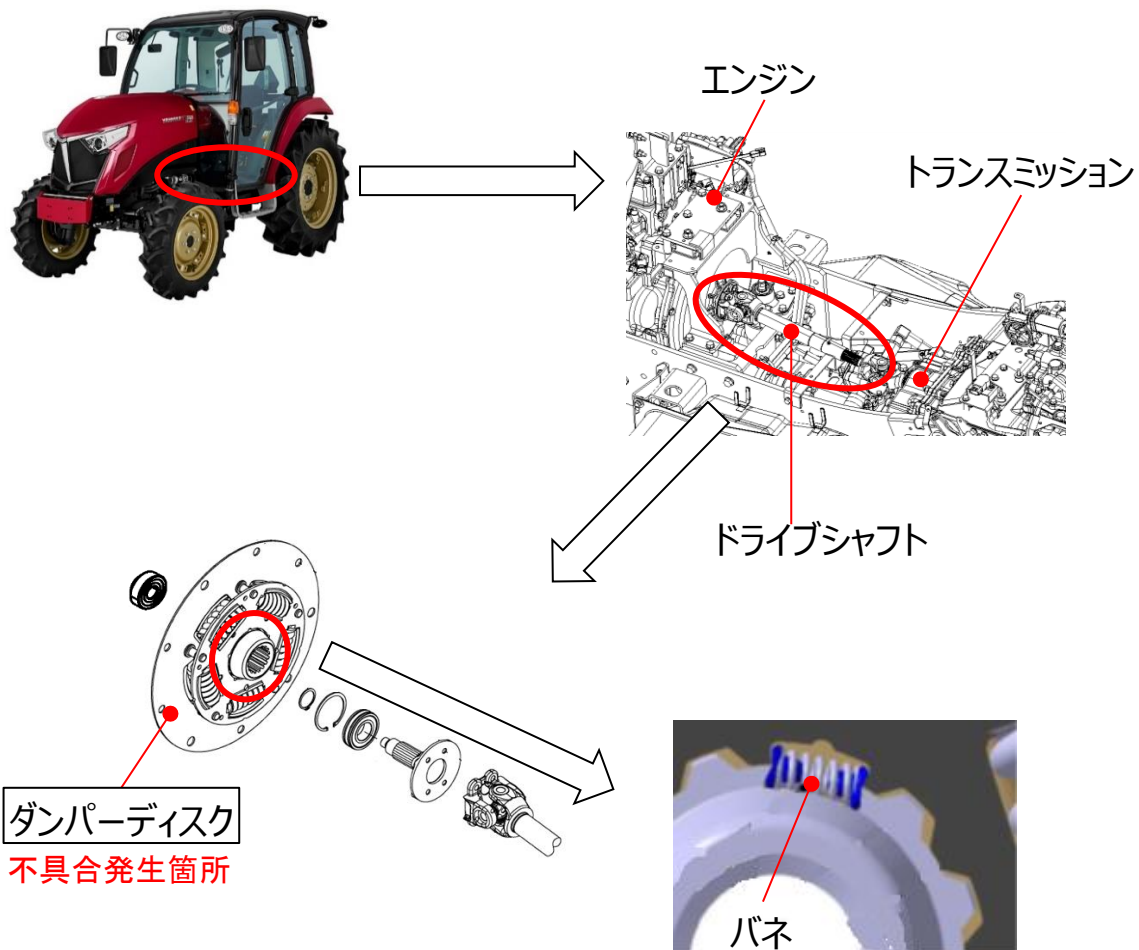

不具合発生箇所

農耕トラクタのダンパーディスクにおいて、エンジン低回転域でダンパーディスク内のバネの設定が不適切なため、当該バネが共振し、ダンパーディスク内の歯面がたたかれ、歯面が摩耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、歯面が摩滅し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ダンパーディスクを対策品に交換する。

☐ は交換部品を示す。

識別

運転席後部のフレームにNo.5176のステッカーを貼付する。