


改善箇所説明図

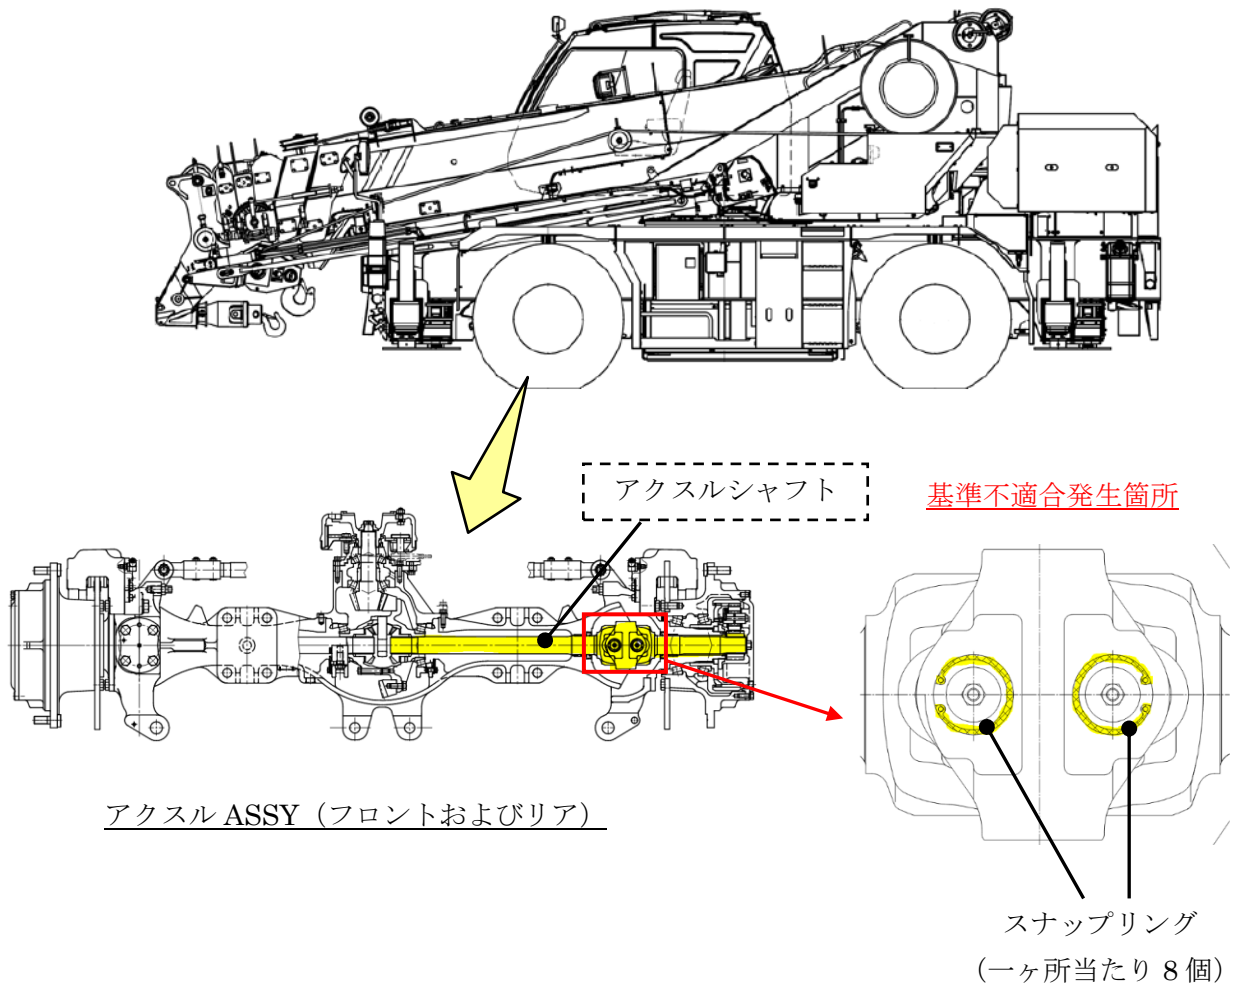

ホイール・クレーンの動力伝達装置において、アクスルシャフト製造時の組み付け作業が不適切なため、ジョイント部のスナップリングが取り付けられていないおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けた場合、ジョイント部のベアリングカップが抜け出すことで異音が発生し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、スナップリングの有無を点検し、取り付けられていない場合は、アクスルシャフトを正規品に交換する。

注：[] は、交換する可能性がある部品を示す。

識別：アクスル銘板に白色ペイントを行う。