


改善箇所説明図

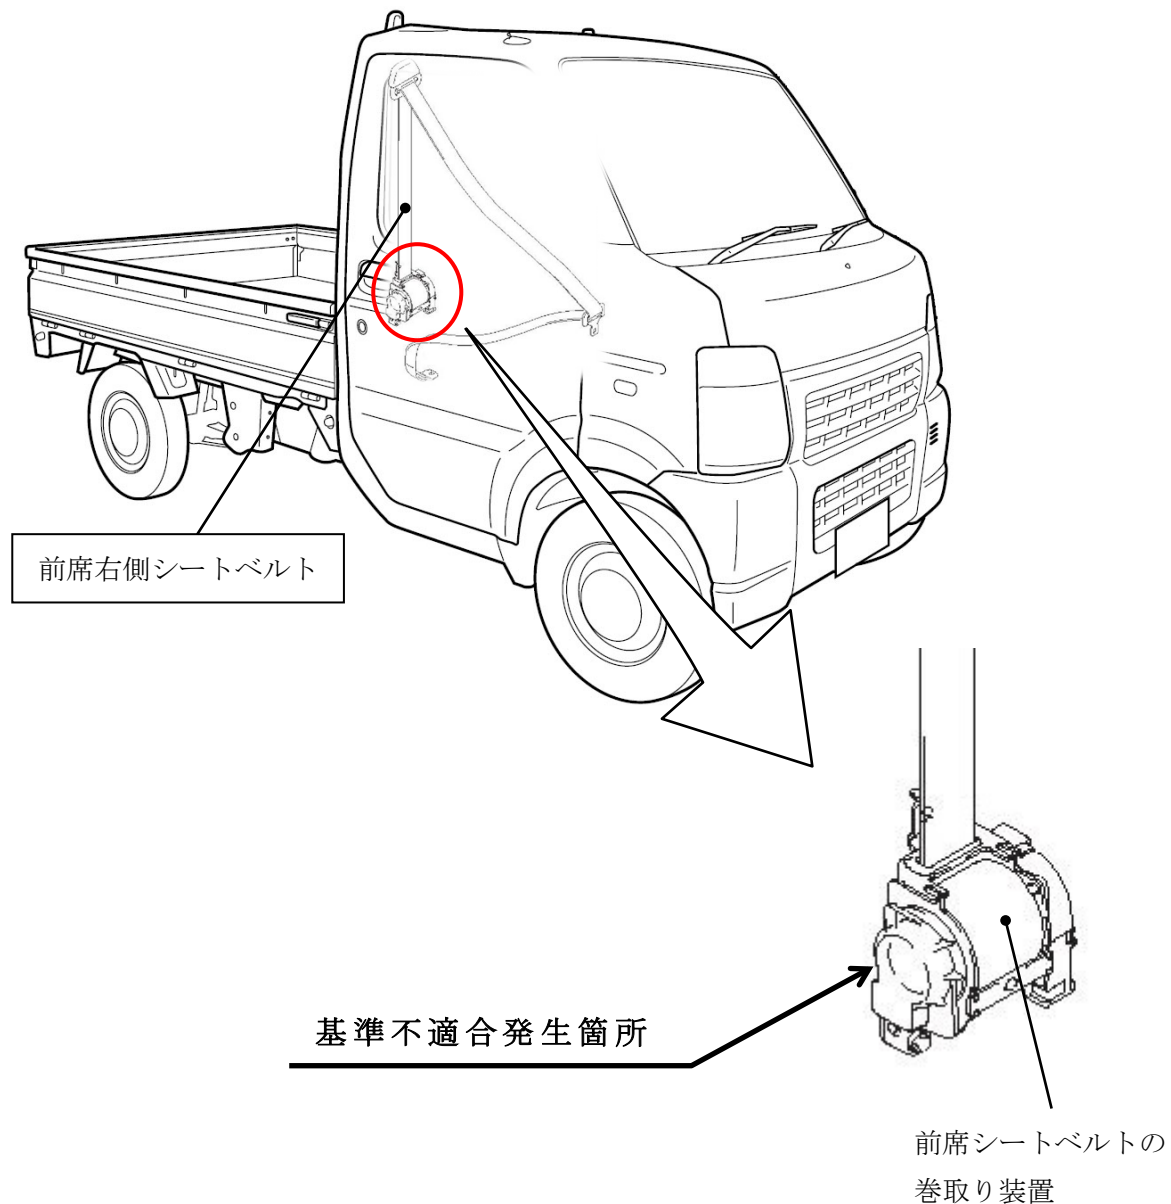

補修用前席シートベルトの巻取り装置において、フォースリミッタ機構の製造不良品を巻取り装置に組み付けたものがある。そのため、衝突時などの際にフォースリミッタが正常に機能せずシートベルトが引き出され、法規である乗員保護性能を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前席右側シートベルトを良品に交換する。

識別：IDプレートに水色の丸シールを貼付する。

注：□ は、交換する部品を示す。