



改善箇所説明図

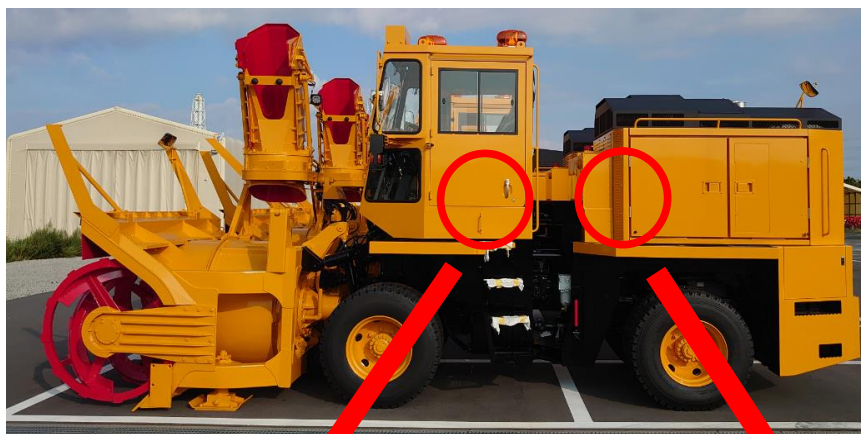

①制御コントローラ

不適合発生箇所

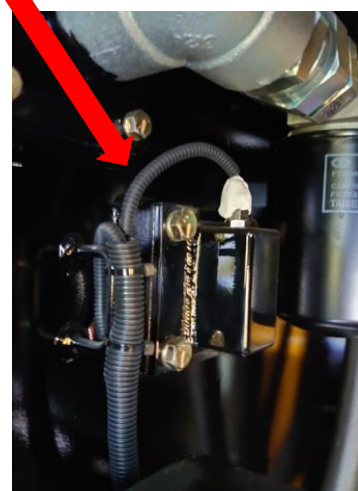

②制動油量スイッチ

注: ☐ は修正箇所を示す。

不具合発生箇所

制動液漏れ警報装置R置において、制御プログラムが不適切なため、制動液量が規定値より低下しても油量低下警告灯が点灯しない。

改善内容

対象車両、制動液漏れ警報装置用制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別

改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.5218のステッカーを貼付する。