


改善箇所説明図

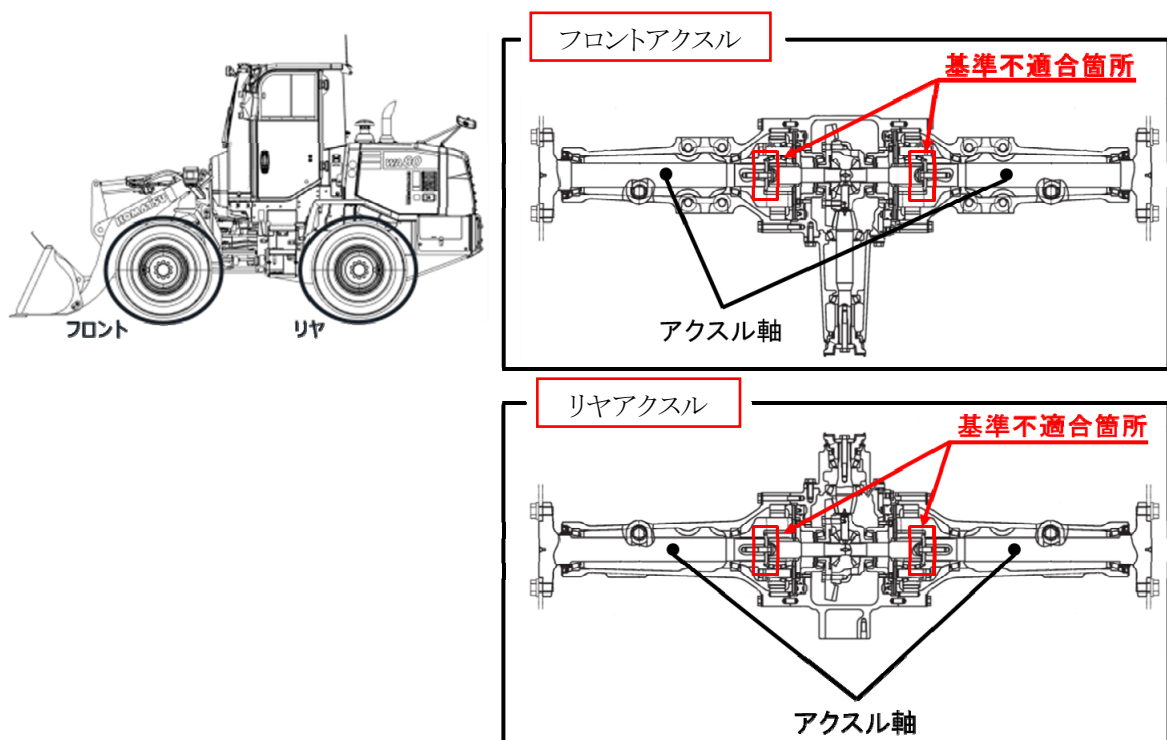

注： は、交換部品を示す

ショベル・ローダにおいて、誤った熱処理指示に基づき製作されたアクスルを組み付けたものがある。そのためそのまま使用を続けると、アクスル軸を固定しているボルトが緩み、作動油が漏れ、最悪の場合、アクスル軸が抜け出して走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、適切に熱処理された正規のアクスルに交換する。

識別：座席後ろヒューズボックスブラケット裏に水色マーキングで識別する