


改善箇所説明図

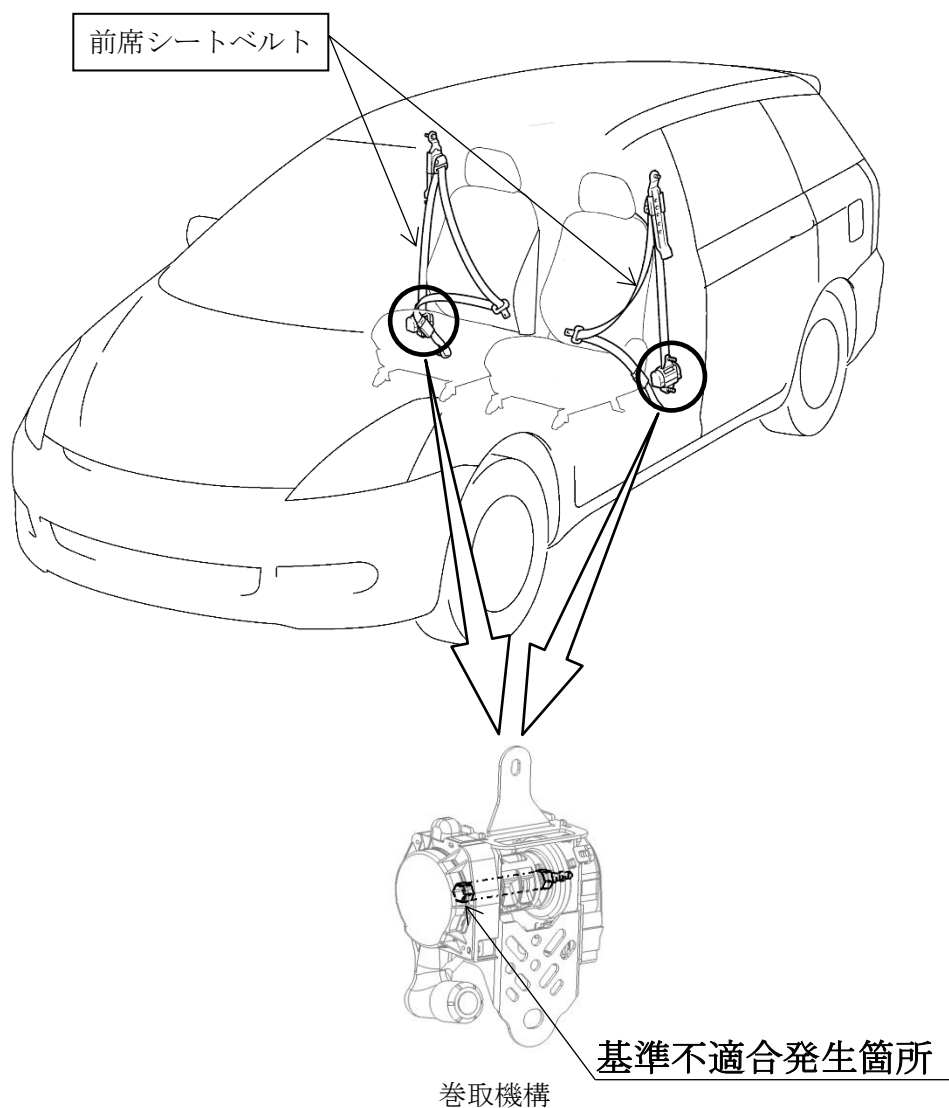

注：□ は交換部品を示す。

交換修理用のフォースリミッタ付き前席シートベルトにおいて、巻取機構内のシャフトの製造管理が不適切なため、形状不良のものがある。そのため、衝突時に乗員保護のためのフォースリミッタが作動した際、ベルトの引き出し量が増加して、乗員の拘束力が弱まるおそれがある。

改善の内容

全車両、対象となるシートベルトの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置のハイフン前1桁目に黄色ペイントを塗布する。