


改善箇所説明図

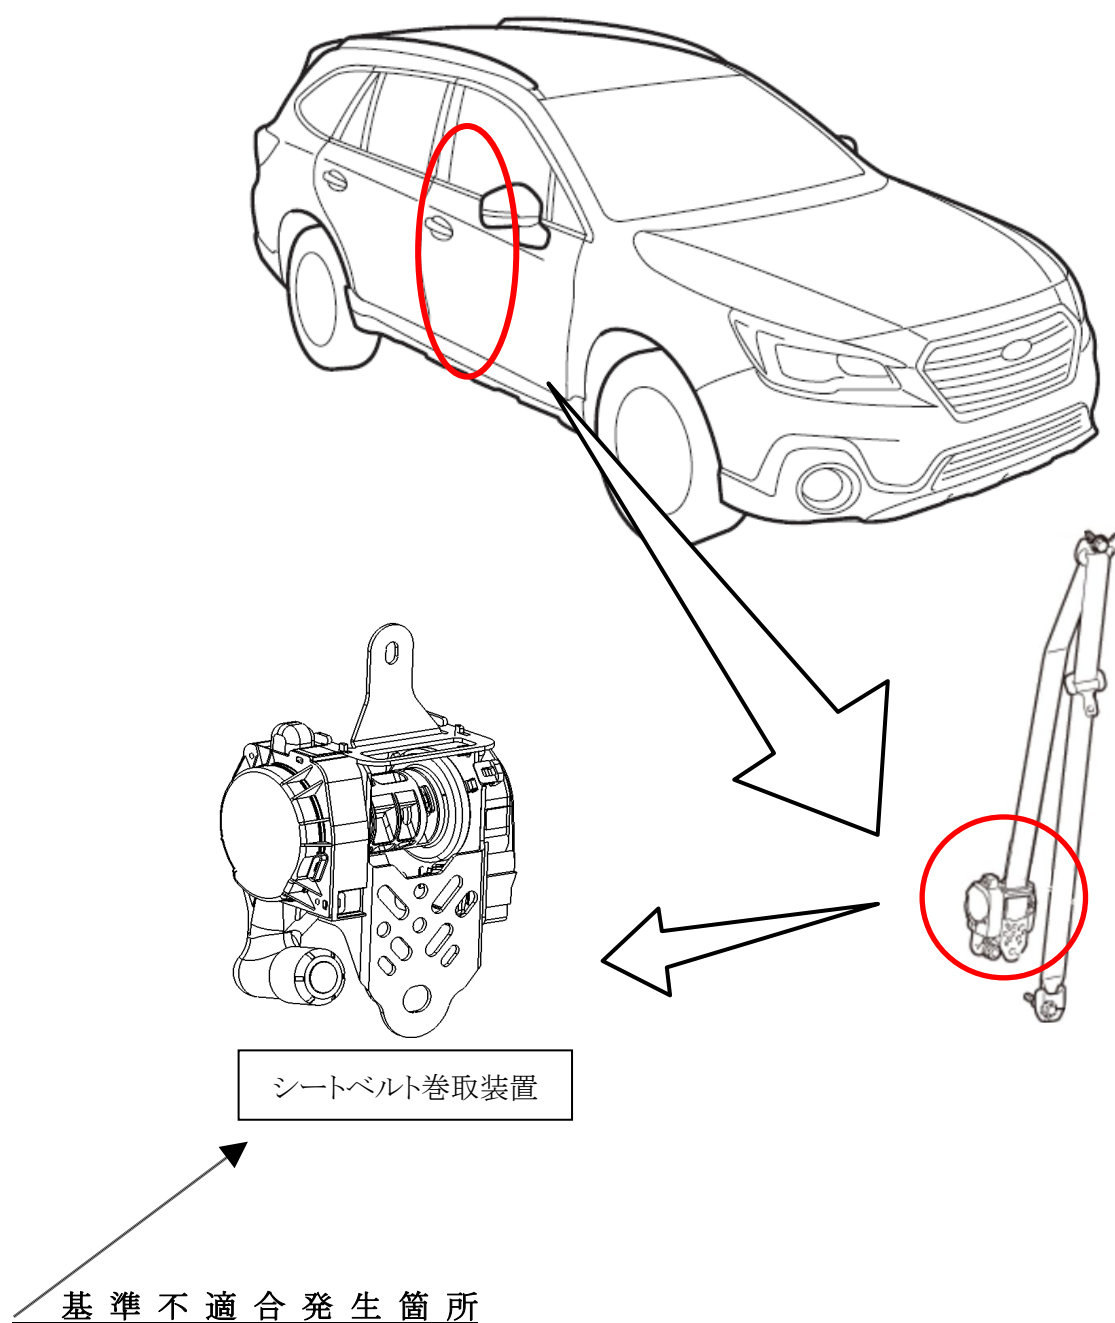


交換修理用前席シートベルト巻取装置において、フォースリミッタ機構内部品の製造が不適切なため、形状不良のものがある。そのため、衝突時にフォースリミッタが作動した際、通常よりベルト引き出し量が増加し、最悪の場合、乗員の拘束力が弱まるおそれがある。

改善内容

全車両、座席ベルトの巻取装置を点検し、対象の製造ロット品については巻取装置を良品と交換する。

識別

打刻車体番号の1桁目の『上』に黄色ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。