


改善箇所説明図

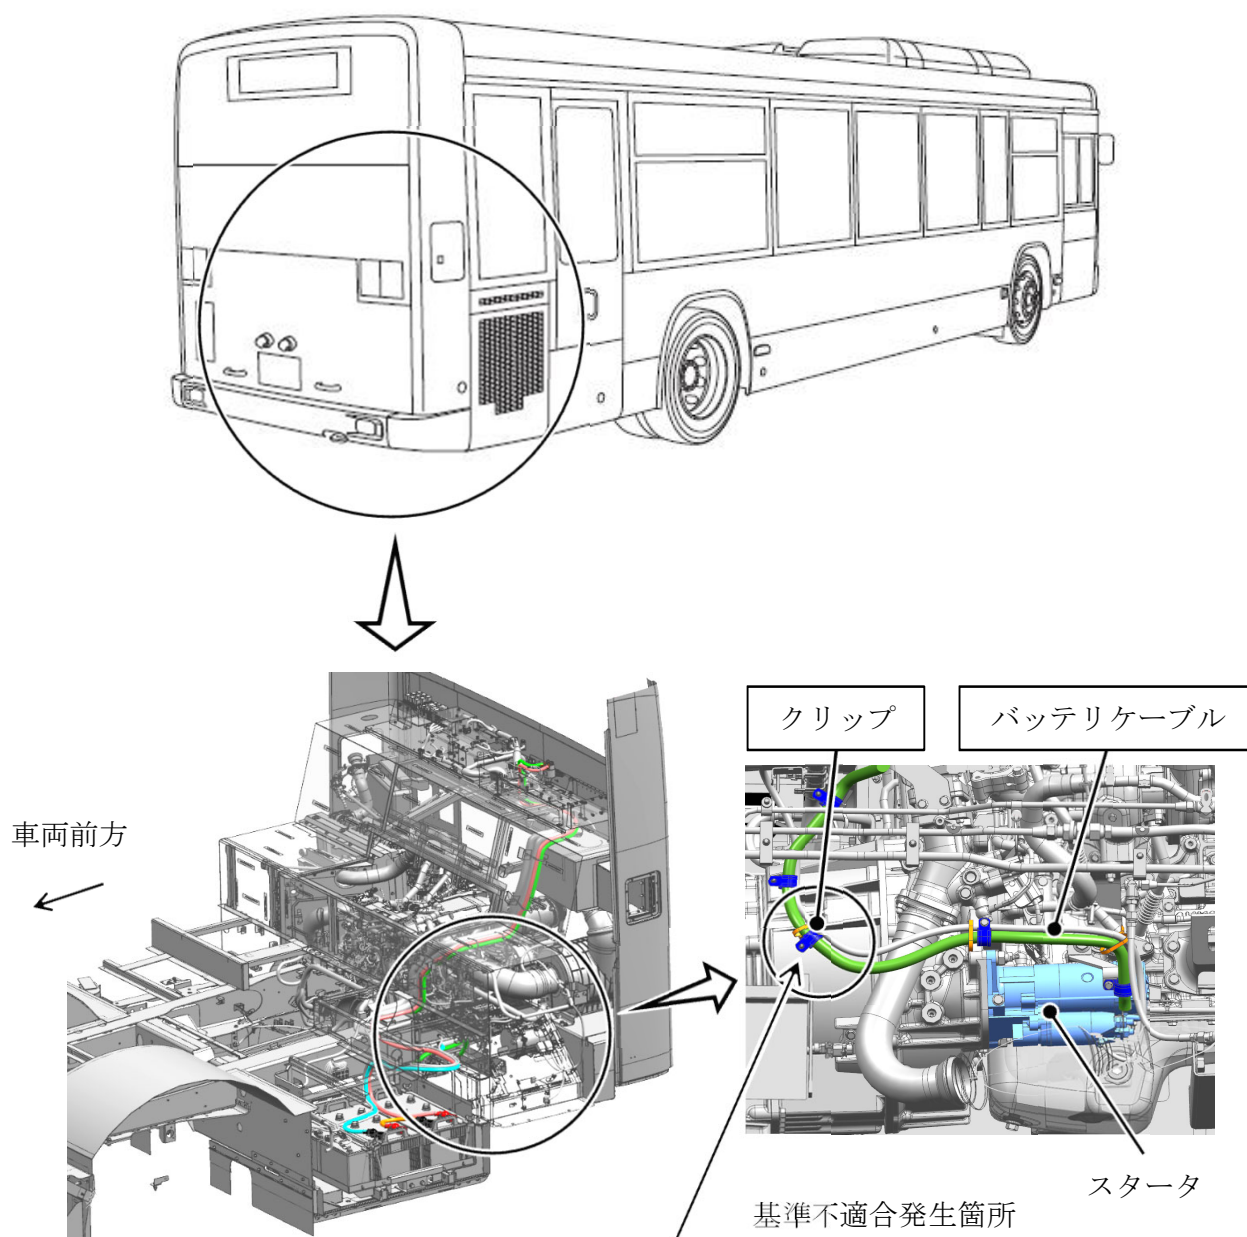

令和4年6月2日付け届出番号「5156」リコール作業において、バッテリーケーブル点検・交換作業要領書の記載が不適切なため、当該ケーブルに異品の固定クリップが取り付けられている。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗、素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容；

全車両、固定クリップを正規品に、バッテリーケーブルを新品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート左下に識別シール（紫色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。