


改善箇所説明図

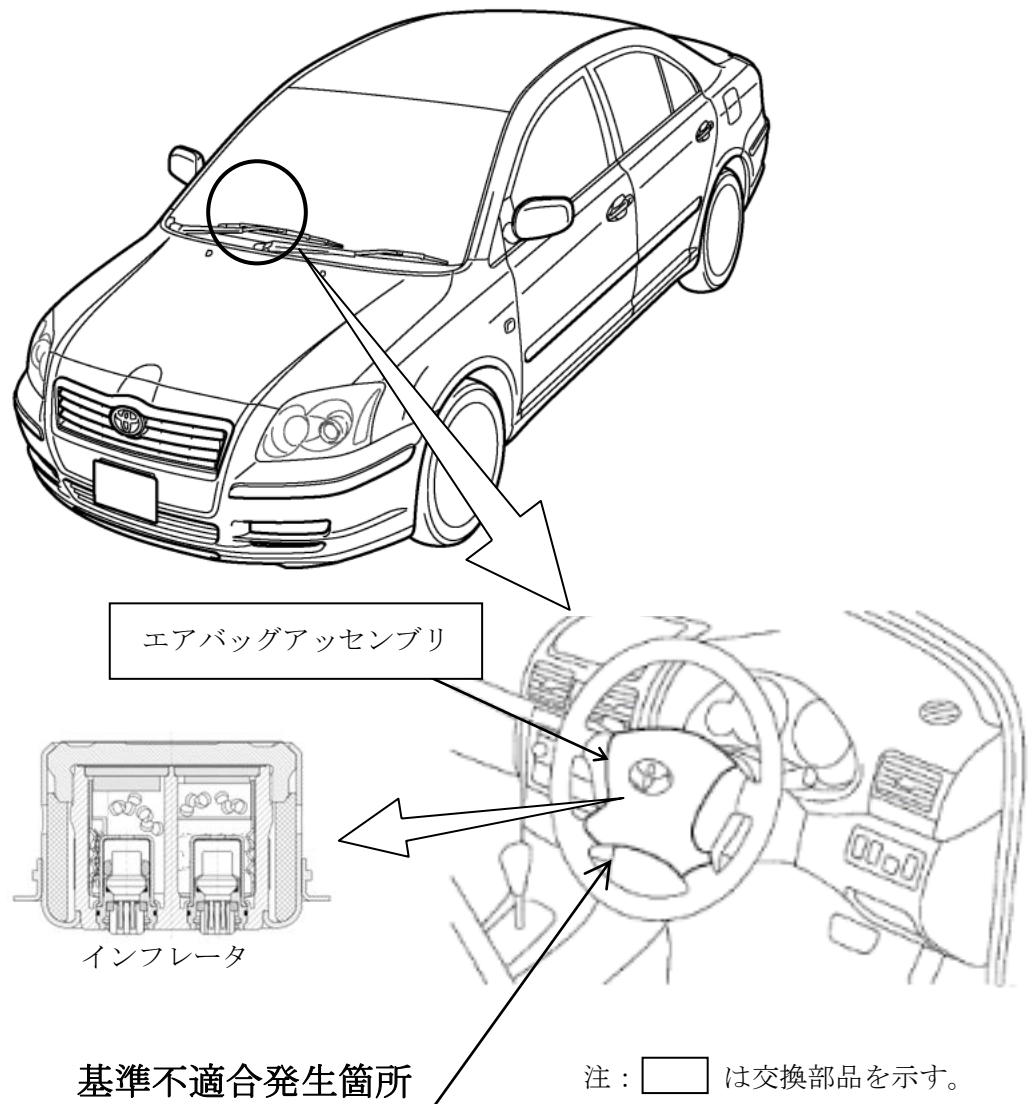

運転者席用二段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度変化による吸放湿の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグアッセンブリを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号中央上部に黄色ペイントを塗布する。