


改善箇所説明図

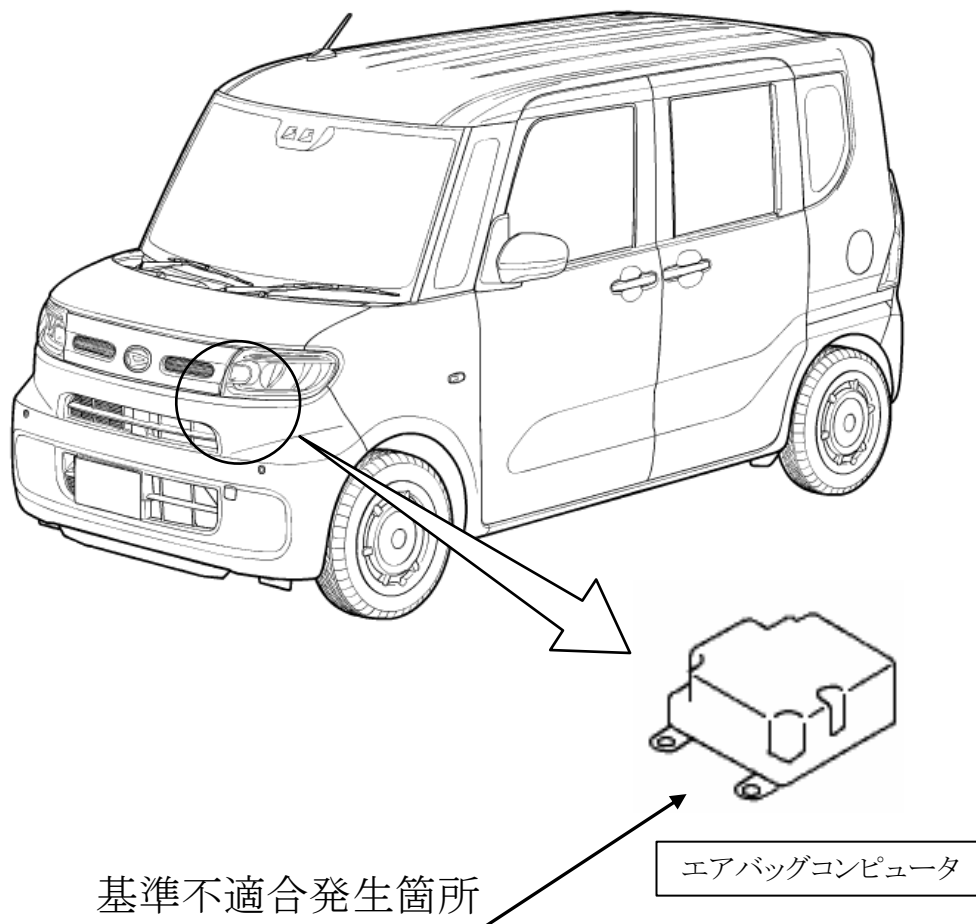

注: は交換する部品を示す。

エアバッグコンピュータにおいて、コンデンサの製造工程が不適切なため、内部ショートが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動すべき衝突時にエアバッグ及びシートベルトプリテンショナが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコンピュータを良品と交換する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻末尾の上側に黄色ペイントを塗布する。