
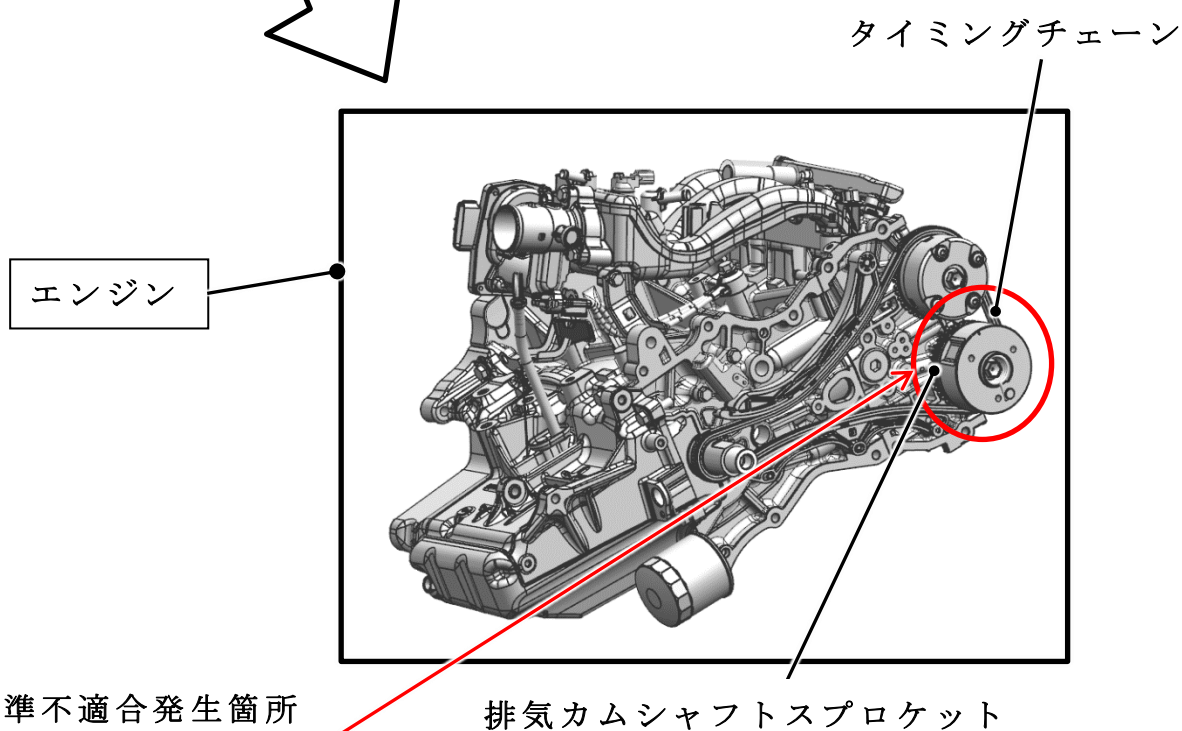


## 改善箇所説明図

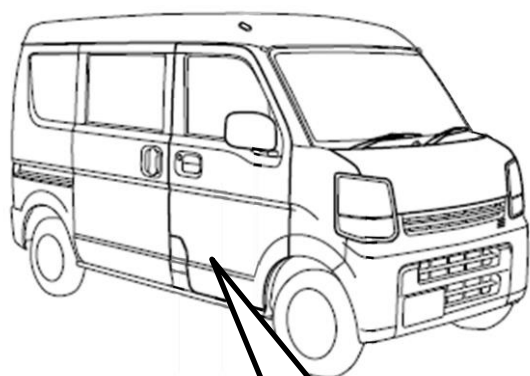

エンジンにおいて、組立作業が不適切なため、タイミングチェーンが排気カムシャフトスプロケットに正しく掛けられていないものがある。そのまま継続使用すると、タイミングチェーンが排気カムシャフトを駆動できなくなり、エンストに至るおそれがある。

### 改善の内容

良品のエンジンに交換する。

識別： IDプレートの左側に赤色の四角シールを貼付する。

注：  は交換する部品を示す。