


改善箇所説明図

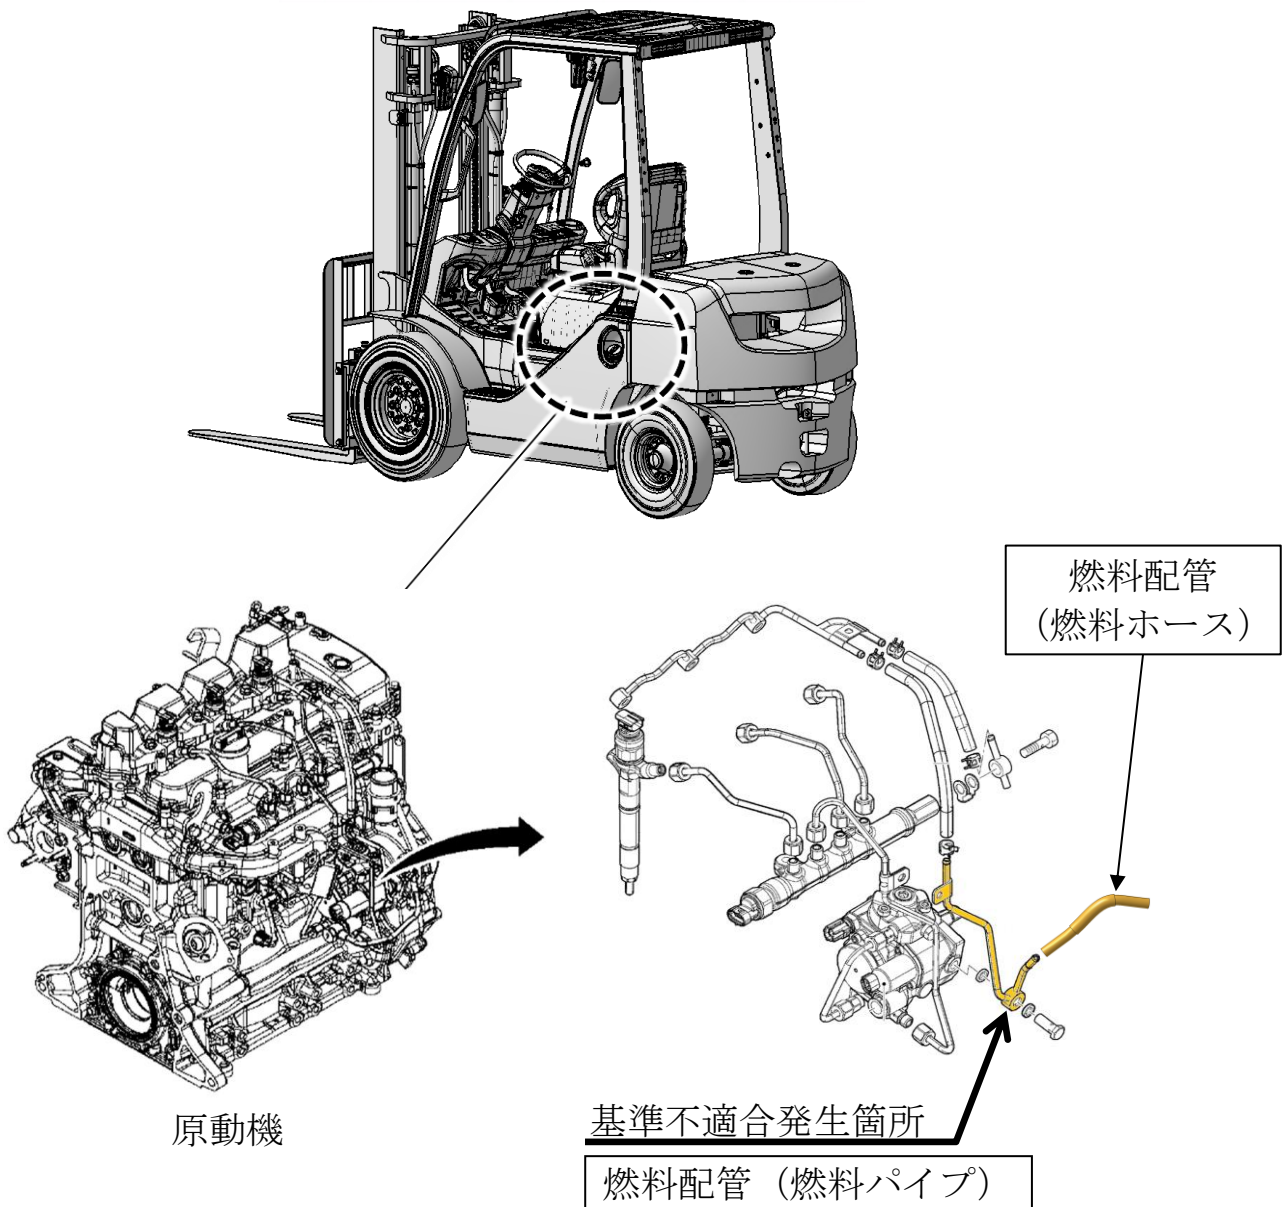

注： は、交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフト及びショベルローダの燃料装置において、余剰燃料をタンクに戻す燃料配管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態ではエンジン始動停止を繰り返すと、燃料パイプに亀裂が発生し、燃料漏れに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料配管（燃料パイプ、燃料ホース）を対策品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo. 5 3 1 6 のステッカーを貼付する。